

SKIBHUSENE

Undersøgelse af bebyggelse og beplantning.



INDLEDNING

Byen ligger i byzonen og indgår i planlægningsområdet som en del af delområdet 2 i den nordøstlige bydel.

Bebyggelsen har karakter af en landsby. Men de færreste bygninger kan betegnes som bevaringsværdige ud fra et arkitektonisk synspunkt. Alligevel udgør de små huse og de karakteristiske vejforløb sammen med beplantningen et miljø, som må betegnes som bevaringsværdigt. Odense gamle kanal tilfører bebyggelsen en atmosfære, som man ellers kun oplever i kystbyer, og som er usædvanlig for bysamfund, der ligger inde i landet. Dertil kommer, at Skibhusene har en interessant historie, som er fortalt i afsnittet "SKIBHUSENE - HISTORIE".

I forbindelse med planlægningen af den nordøstlige bydel er det hensigten, i videst muligt omfang, at tage hensyn til disse miljømæssige kvaliteter.

Odense Magistrat, 2. afdeling har derfor foretaget en registrering af Skibhusenes bebyggelse og beplantning.

SKIBHUSENE

UNDERSØGELSE AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING
grundlag for planlægningen af det delområde, som Skibhusene indgår i, måledes at det sikres, at eventuelle nye bebyggelser og beplantninger lægges på en sådan måde, at bybilledet ikke alene bevares, men også forstærkes.

For de enkelte beboere skulle registreringen gerne være en inspiration til at tage hensyn til miljøet i forbindelse med ombygninger og nyplantninger. I denne forbindelse bør det nævnes, at flere af de gamle huse allerede nu skæmmes af, at man har udskiftet oprindelige sprossede vinduer med nye med hele ruder. Disse forhold lader sig næppe ændre. Derimod ligger det inden for mulighederne grænse at realisere de anvendelser, som er anført med henblik på beplantningen. Det understreges imidlertid, at de må betragtes som en vejledning fra magistratens 2. afdeling og ikke, som det måske kan fremgå af den kortfattede beskrivelse, som en forudsættelse.

ODENSE MAGISTRAT, 2. AFDELING, BYPLANAFDELINGEN
OG STADSGARTNERENS AFDELING.

FEBRUAR 1980

INDLEDNING

Skibhusene ligger i byzone og indgår i planlægningssammenhæng som en del af delområde 2 i den nordøstlige bydel.

Bebyggelsen har karakter af en landsby. Kun de færreste bygninger kan betegnes som bevaringsværdige ud fra et antikvarisk synspunkt. Alligevel udgør de små huse og de karakteristiske vejforløb sammen med beplantningen et miljø, som må betegnes som bevaringsværdigt. Odense gamle kanal tilfører bebyggelsen en atmosfære, som man ellers kun oplever i kystbyer, og som er usædvanlig for bysamfund, der ligger inde i landet. Dertil kommer, at Skibhusene har en interessant historie, som er omtalt i afsnittet "SKIBHUSENE - HISTORIE".

I forbindelse med planlægningen af den nordøstlige bydel er det hensigten, i videst muligt omfang, at tage hensyn til disse miljømæssige kvaliteter.

Odense Magistrat. 2. afdeling har derfor foretaget en registrering af Skibhusenes bebyggelse og beplantning.

Registreringen har flere formål. Den skal danne grundlag for planlægningen af det delområde, som Skibhusene indgår i, således at det sikres, at eventuelle nye bebyggelser og beplantninger langs de gamle veje sker på en sådan måde, at bybilledet ikke alene bevares, men også forstærkes.

For de enkelte beboere skulle registreringen gerne være en inspiration til at tage hensyn til miljøet i forbindelse med ombygninger og nyplantninger. I denne forbindelse bør det nævnes, at flere af de gamle huse allerede nu skæmmes af, at man har udskiftet oprindelige sprossedelte vinduer med nye med hele ruder. Disse forhold lader sig næppe ændre. Derimod ligger det inden for mulighedernes grænse at realisere de anvisninger, som er anført med hensyn til beplantningen. Det understreges imidlertid, at de må betragtes som en vejledning fra magistratens 2. afdeling og ikke, som det måske kan fremgå af den kortfattede beskrivelse, som en fordømmende kritik.

Registreringen har været koncentreret om gadebillederne og deres nærmeste omgivelser. Mindre baghuse og beplantning, som

ikke har betydning for bybilledet, er ikke medtaget.

Opførelsesår er kun nøjagtige i tilfælde, hvor oplysninger har foreligget i arkiv. Øvrige årstal er anslåede og må derfor tages med forbehold.

Numrene øverst på hver side i afsnittet REGISTRERING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING henviser til oversigtsplanen bag i hæftet.

Endelig skal det bemærkes, at registreringsarbejdet er udført i nært samarbejde med beboerforeningen "Skibhusenes Bylaug", hvis medlemmer har ydet værdifulde oplysninger til såvel den historiske oversigt som til registranten.

Odense Magistrat. 2. afdeling.

Byplanafdelingen. Stadsgartnerens afdeling.

SKIBHUSENE - HISTORIE

Skibhusene og Odense søvejes historie hører nøje sammen.

Indsejlingen til Odense har tidligere været yderst besværlig. Dette skyldtes fladvandethed i såvel åen som i fjorden.

I oldtiden og et stykke ind i middelalderen havde man to søveje til Odense, den ene var fra fjorden ad Baagø strand til Næsbyhoved Sø, og den anden var Odense Å.

Allerede på Valdemar Atterdags tid opgav man Baagø strandforbindelsen, og Odense Å var herefter den eneste søvej fra fjorden til byen.

Man ved med sikkerhed, at i 1288 lå byens havn lidt syd for Biskorup. Den kaldtes "Skibsmaen i Ellemose Aa".

Det var imidlertid kun skuder og både, der kunne gå så langt op. Større skibe måtte losse og laste ved Munkebo.

I 1572 blev åmundingen lukket med sand og dynd efter en stormflod, og det må derfor antages, at sejladsen til Odense ad denne vej ophørte samme år. Alligevel benyttedes fjorden som søvej.

I stedet for at løbe op ad åen søgte man nu ind i Baagø strand og etablerede en losse- og lasteplads der, hvor Skibhusene nu ligger. Et "Skibs- eller Strandhus" fandtes allerede i 1632, og Christian IV gav tilladelse til, at folk måtte bo der. Over Gl. Ladegårds - nuværende Marienlunds - jorder blev der anlagt en vej fra Odense til Skibhusene.

Kerteminde havde tidligere været et vigtigt udskibningssted for Odense. I Svenskekrigen 1657-60 blev Kerteminde næsten udslettet, og som følge heraf førtes handelen fra Kertinge fjord og Kerteminde over i Odense fjord til losse- og lastepladsen ved Skibhusene.

Odense fjord var stadig et vanskeligt farvand, man vidste nemlig ikke, hvor den dybeste rende var. Denne blev fundet ved et tilfælde, idet en storm i 1682 drev en hollandsk skipper ind i fjorden, og han fandt derved den passage, som gjorde det let at gå til Klintebjerg. Den følgende sommer blev der foretaget opmålinger, og sejlløbet blev af-

mærket. Derefter var Klintebjerg Odenses vinterhavn, sommerhavnen var ved Stige strand. Herfra blev varerne ført i både en halv mil til Strandhuset, nu Skibhusene, og denne trafik fortsatte, indtil kanalen blev gravet.

Allerede i Frederik den Fjerdes tid begyndte man at tale om en kanal. I 1757, altså i Frederik den Femtes regeringstid, fremkom det første forslag, der var udarbejdet af præsten ved Vor Frue kirke i Odense, Salomon von Haven.

Hans fantastiske projekt gik ud på, at kanalen skulle begynde ved enden af Pjentedam og derfra føres igennem Kræmmermarken, øst om Marienlunds skov og videre til åen ved Seden. Planen blev skrinlagt, og der gik næsten 50 år, inden man igen begyndte at arbejde med sagen.

Den mand, som satte gang i tingene, var kammerherre, stiftamtmand Frederik Buchwald. I 1793 henvendte han sig til regeringen med et forslag til et kanalanlæg ved Odense. Det medførte, at kongen ved resolution af 20. august 1794 befalede nedsættelse af en kommission, der fik benævnelsen "Odense Kanal Udførelses Kommission". Buchwald var lederen. Foruden ham bør de to officerer, oberst Kr. F. Peymann og kaptajn Th. J. Wegener, omtales. De havde begge været beskæftiget med anlægget af Ejder-kanalen i tiden 1777 til 1783.

Den opgave, kommissionen ifølge kgl. resolution skulle løse, indeholdt blandt andet følgende punkter:

1. Hvorvidt der kunne opmudres en rende i fjorden og Baagø strand. Den skulle være så dyb, at 8 fod dybtgående skibe kunne gå ind i åen.
2. Om åen derefter kunne gøres sejlbar helt ind til Odense, eller om der skulle graves en kanal.
3. Om der skulle anlægges en havn ved byen, eller om man fremdeles skulle nøjes med en havn ved Stige.
4. Om åen kunne gøres sejlbar helt fra Arreskov til Odense!

Kommissionen havde sit første møde den 28. september 1794. Det blev holdt på Odense Slot, og ved denne lejlighed fik kaptajn Wegener til opgave at udarbejde et kort, der skulle

omfatte egnen mellem Baagø strand og Næsbyhoved på den ene side og åen på den anden. Den påtænkte kanal skulle indtegnes på kortet, og der skulle udarbejdes et overslag over udgifterne.

I næste møde, den 24. november 1794, afgav Wegener en betænkning. Han havde kun fundet én linie, der egnede sig til kanalanlæg. Den skulle i store træk forløbe således: Seden strand - Åen - Sydsiden af Baagø strand - Næsbyhoved Sø - eventuelt Havnebassin "ved Odense".

De øvrige medlemmer i kommissionen tilsluttede sig forslaget.

I sommeren 1796 beskæftigede kaptajn Wegener sig med opmålinger og overslag. På samme tid begyndte forberedelserne til arbejdets udførelse. Der blev ansat en lønnet regnskabsfører, stiftsfuldmægtig Dahl. Lønnen var 1 rd. om dagen.

Det første, man skulle have anskaffet, var 4 muddermaskiner. Der blev sendt bud efter en fagmand, tømmermand Klavs Ratjens fra Holsten, som havde været med til at bygge muddermaskiner i forbindelse med anlægget af Ejder-kanalen. Buchwald forsøgte også at skaffe en dampmuddermaskine fra England. Den kom dog aldrig, og man måtte nøjes med træmaskinerne. Der blev samtidig lavet et stort antal hjulbøre, og der var ansat en fast hjulbørmager. Egetømmeret til muddermaskinerne og 300 hjulbøre kom fra Brahetrolleborgs skove, og ejeren, grev Reventlow, var yderst rimelig med prisen. Anderledes lå det med det fyrretømmer, der skulle bruges. Ved en licitation på Odense rådhus den 10. maj 1796 over tømmer til den store muddermaskine, blev alle tilbud forkastet.

"Priserne var aldeles overdreven høje", og træet blev derefter købt hos købmand Holler i Rendsborg. Den første lille muddermaskine blev færdig i juni 1796, de to andre i løbet af sommeren og efteråret. Den store blev færdig i september 1797.

I juli 1796 kunne opmudringsarbejdet påbegyndes i åmundingen. Mandskabet var hovedsageligt sydslesvigere og holstenere. Det var svært at få folk, og arbejdet skred derfor kun langsomt frem. Også i 1797 kneb det med at komme rigtigt i gang.

En licitation den 2. marts 1797 om jordarbejder i forbindelse med kanalgravningen var resultatløs. Der var kun ét tilbud, nemlig fra entreprenør Tim Reder fra Itzehoe. Han kunne dog ikke stille den fornødne sikkerhed, og man forlod derfor entreprenørsystemet og vedtog, at arbejdet skulle udføres af "Potmestre" efter akkord.

I marts 1797 genoptoges opmudringen og gravning af kanalen gennem Sedenholme, det vil sige fra åen henimod Skibhusene. I tiden april-august var ialt kun beskæftiget 120 mand ved arbejderne. De store vejarbejder henover Fyn blev udført netop i disse år, og arbejdsforholdene dér var mere tillokkende end det besværlige kanalarbejde.

Ved udgangen af året var følgende arbejder dog udført:

1. Opmudring af åen på en strækning af ca. 400 alen.
2. Opmudring fra Stige til åmundingen på en strækning af 400 alen.
3. Udgravning fra åen henimod Skibhusene på en strækning af 900 alen.
4. Kanalanlægget fra Stige ud i fjorden var påbegyndt på en strækning af 440 alen. På grund af en stormflod den 9. september blev arbejdet standset og udsat til næste år.
5. Inddæmningen mellem Skibhusene og "Fandens Krog" var til dels udført.
6. Udgravningen gennem Marienlunds eng på en strækning af 500 alen var påbegyndt ved en afgravning af 4 alen.
7. Dæmningen gennem Næsbyhoved Sø fra Slotsbanken til Ålykkegårds Skov var påbegyndt og en strækning på 80 alen blev færdig.

I 1798 gik arbejdet bedre. I marts averterede man i tyske og danske aviser efter arbejdere, og annoncerne virkede åbenbart efter hensigten, idet imellem 180 og 200 mand i sommertiden var beskæftiget med kanalgravning ude i fjorden. Fra begyndelsen af marts og til årets udgang blev der også arbejdet på gravning af kanalen fra Skibhusene til Fandens Krog.

Omtrent en trediedel af arbejdet var færdigt ved udgangen af 1798.

Samtidigt foregik arbejderne igennem Næsbyhoved Sø med en styrke på 30 mand.

I de første tre måneder af 1799 var tømmerfolk og hjulbørmagere beskæftiget med at reparere materiellet, og muddermaskiner, hjulbøre og spader blev sat i stand. Først den 19. april genoptoges det egentlige gravearbejde. Mudderskinerne kom igang i åen, mellem åen og Stige og i Næsbyhoved Sø. Ialt 250 mand var i arbejde.

Den 17. november indgav Wegener en beretning om, hvad der indtil denne dag var udrettet. Indberetningen var ledsaget af et kort, som nøje redegjorde for, hvad der var påbegyndt, og hvad der var færdigt.

Fra Stige til ankerpladsen var kanalen næsten færdig. Dæmningerne var sat af "fast ler". Fra Stige til åmundingen var der opmudret en rende fra 32 til 48 fods bredde i bunden. Fra åen til Skibhusene var kanalen gravet til 24 fods bredde i bunden.

På strækningen fra Skibhusene til gården "Fandens Krog" var de nødvendige fordæmninger udført, og udgravningen var påbegyndt. Ved Bogense landevej og i Næsbyhoved Sø var arbejderne også i gang.

Året 1800 begyndte med hård frost, og det var først i april, der kom gang i arbejderne. Blandt andet blev gravearbejdet på strækningen fra Skibhusene til "Fandens Krog" fortsat med en større arbejdsstyrke.

Det følgende år, 1801, var præget af krigen. Mange arbejdere var indkaldt til krigstjeneste. I løbet af sommeren blev der dog - takket være muddermaskinerne - fjernet så meget dynd, at skibene kunne sejle helt op til Skibhusene.

Det første fartøj, som ad denne ny vandvej anløb Skibhusene, var en jagt tilhørende Jens Nielsen, Skibhusene. Skipperen hed Hans Andresen, og ladningen var stykgods fra København.

Den for Skibhusene så historiske begivenhed fandt sted den 4. september 1801.

Fra denne dag og indtil den 2. november, datoen for ophør af dette års skibsfart, ankom ad kanalen til Skibhusene ialt 39 fartøjer. Enkelte var så store, at de stak 8 3/4 fod.

I vinterens løb fortsatte kanalarbejdet fra Skibhusene til Bogense landevej.

I april 1802 genoptog man kanalgravningen gennem Næsbyhoved Sø. Både kanaldæmningen og det egentlige havnebasin var, trods mange uforudsete vanskeligheder, næsten færdige ved årets udgang.

I sommeren 1803 blev der foretaget en del opmudring, men under en voldsom stormflod den 13. og 14. september samme år steg vandet 3½ fod over dagligt vande. Dæmningerne blev gennembrudt flere steder, og ved Skibhusene var skaderne ret store. Her var endnu en åbning i dæmningen, som kunne passeres af både, der kom fra de skibe, som på gammeldags måde lossede ude i fjorden. En mængde jord og sand blev her skyllet ud i den ny kanal. Uheldet medførte, at passagen blev lukket, og at dæmningen blev forstærket med sten.

Den 7. oktober 1803 løb det første fartøj helt op i havnebassinet. Det var jagten "Neptunus", der blev ført af skipper Svend Pedersen Gandrup. Ladningen, som var forskrevet fra Ålborg, var stenkalk til Lahns Stiftelses bygning i Nædergade.

For Odense by var begivenheden naturligvis af største betydning og "Hempels Avis" omtalte den således: "Denne Dag er mærkværdig for vor Bye".

Selv om det egentlige kanalarbejde nu kunne betragtes som færdigt, var der stadig en del at gøre. I april, maj og juni 1804 var 40-50 arbejdere således beskæftiget med blandt andet at fjerne sand og jord, som havde samlet sig på kanalens bund mellem Skibhusene og Stige.

Kanalen blev henlagt under "Odense bys jurisdiktion". Alt

fiskeri i kanalen blev forbudt. De søindrullerede, hvoraf mange boede i Skibhusene, mente imidlertid, at de havde særlig ret til fiskeri. De anmodede derfor udskrivningschefen om at tale deres sag på sessionen, således at forbudet kunne ophæves for deres vedkommende.

Skipperne Kristian Ritz og Jeppe Hansen fik tilladelse til at sætte folk over ved Skibhusene imod en betaling af "1 á 2 Sk. á persona".

Lars Meyer, som ejede teglværket og kalkbrønderiet ved Skibhusene, nåede at få en betydelig nedsættelse i kanalaftgift. Begrundelsen var, at virksomheden måtte anses for et "patriotisk foretagende", fordi der ikke i eller nær Odense fandtes andre teglværker eller kalkbrønderier.

Købmand Jens Nielsen havde selv bekostet et lille bassin ved Skibhusene til vinterhavn for sine to skibe. Han søgte derfor om at blive fritaget for at betale vinterhavnspenge. Andragendet blev afslået første gang, men det blev senere bevilget.

1806 modtog kaptajn Wegener en rapport over kanalens tilstand, og den blev heri beskrevet som endelig færdig.

Fra 1807 til 1813 lå handelen som andre steder i Danmark stille i Odense som følge af krigen. Englænderne havde ødelagt eller taget så mange skibe, at Odense ved krigens afslutning kun ejede et par skuder. Manglen på træ var så alvorlig, at man måtte lave ligkister af halm. Forholdene var så dårlige, at to norske skippere med trælast måtte holde auktion over deres ladninger ved Klintebjerg, fordi ingen købmænd i Odense var i stand til at betale dem.

Der blev ført lange forhandlinger om at få oplagsstederne og skurene ved Skibhusene nedlagt. Ved kongelig resolution af 4. januar 1813 blev det bestemt, at pladsen ved Skibhusene skulle tilhøre kanalvæsenet imod, at de handlende fik anvist fri oplagsplads ved det nye havnebassin. Flere købmænd gjorde indsigelse med den begrundelse, at Christian den Fjerde havde overdraget arealerne til de handlende. Protesterne hjalp ikke, og kanalkommissionen lod en landinspektør opmåle og afmærke begge pladser. Pladsen ved Skib-

I 1847 udvidede han skibstømmerpladsen ved at købe et stort areal af gæstgiveren i Skibhusene. Derefter voksede virksomheden støt, og da den var på sit højeste, beskæftigede den 90 mand.

Det første større skib var skonnerten "Mindet 1847". Blandt de følgende må fremhæves den 3-mastede skonnertregt "Adolphine", barkentinen "Odense" og skonnertbriggen "C.C. Hornung". Sidstnævnte blev bygget i 1871 og lagt op i 1880 efter at have pløjet havene i 59 år. Det siger en del om kvaliteten.

Umiddelbart efter "C.C. Hornung" byggedes briggen "Regine" og dampskibet "Sif", som var bestemt til at sejle mellem Lyngby og England. Det var det første dampskib og det største skib, der blev bygget på værftet. Det var på 16 laster, det vil sige ca. 400 tons.

Lind Hansen lod som regel stabelflejsninger foregå på smalske. I forvejen havde han sørget for, at rygtet om den foretagende bedivenhed var blevet spredt, således at både bybefolkningen og omegnens bedivere vidste, hvad der skulle foregå. En sådan sande strømmede folk i store skarer til Skibhusene, og stabelflejsningerne var naturligvis ikke mindet værret til gavn for kromanden.

Skærmfloden den 13. november 1872 anbragte store skader på kanaldæmningerne, men på skibsværftets område blev intet pådraget.

Efter den tid må virksomheden have haft nogle mindre gode år. Den 1. april 1876 fremkom aviserne nemlig med meddelelse om Lind Hansens fallit.

Fra konkursen fortsatte han med at bygge mindre fartøjer. Lind Hansen døde den 5. juni 1880 kun 61 år gammel.

Hans eneste søn Niels Frederik fødtes i Skibhusene den 5. september 1850. Også han blev skibsbygger, og han etablerede sig i 1874 i Kerteminde.

Der yngede søn Peter Lind Hansen, som også var født i Skib-

I 1847 udvidede han skibstømmerpladsen ved at købe et større areal af gæstgiveren i Skibhusene. Derefter voksede virksomheden støt, og da den var på sit højeste, beskæftigede den 90 mand.

Det første større skib var skonnerten "Mindet 1847".

Blandt de følgende må fremhæves den 3-mastede skonnertbrig "Adolphine", barkentinen "Odense" og skonnertbriggen "C.C. Hornung". Sidstnævnte blev bygget i 1871 og lagt op i 1930 efter at have pløjet havene i 59 år. Det siger en del om kvaliteten.

Umiddelbart efter "C.C. Hornung" byggedes briggen "Regine" og dampskibet "Sif", som var bestemt til at sejle mellem Nyborg og England. Det var det første dampskib og det største skib, der blev bygget på værftet. Det var på 163 læster, det vil sige ca. 400 tons.

Lind Hansen lod som regel stabel afløbninger foregå på søndage. I forvejen havde han sørget for, at rygtet om den forestående begivenhed var blevet spredt, således at både bybefolkningen og omegnens beboere vidste, hvad der skulle foregå. En sådan søndag strømmede folk i store skarer til Skibhusene, og stabel afløbningerne har naturligvis ikke mindst været til gavn for kromanden.

Stormfloden den 13. november 1872 anrettede store skader på kanaldæmningerne, men på skibsværftets område blev intet ødelagt.

Efter den tid må virksomheden have haft nogle mindre gode år. Den 1. april 1876 fremkom aviserne nemlig med meddelelse om Lind Hansens fallit.

Trods konkursen fortsatte han med at bygge mindre fartøjer. Lind Hansen døde den 5. juni 1880 kun 61 år gammel.

Hans ældste søn Niels Frederik fødtes i Skibhusene den 6. september 1850. Også han blev skibsbygger, og han etablerede sig i 1874 i Kerteminde.

Den yngste søn Peter Lind Hansen, som også var født i Skib-

husene den 5. februar 1861, blev uddannet som skibsbygger hos broderen. Han etablerede i 1904 et værft i Skibhusene på faderens gamle grund. Samtidig med at han byggede mindre fiskerfartøjer og både, var han tilknyttet Statens Skibstilsyn.

Peter Lind Hansen var en dygtig konstruktør, og han leverede tegninger til flere store skibe, som blev bygget på andre værfter.

1913 nedlagdes værftet i Skibhusene, og den sidste båd solgtes i 1919 til snedker Rasmussen i Skippervænget, der dengang hed Willemoesgade. Hermed var en interessant og farverig epoke af Skibhusenes historie afsluttet.

I 1858 havde Odense kommune købt havn og kanal af staten for 100.000 Rdl., og i de følgende år blev kanalen uddybet flere gange.

I forbindelse med uddybningen i 1901-04 foretog man en forlægning af den midterste trediedel af kanalen for at lette besejlingen. Der blev gravet en ny kanal vest for den gamle. Arealet mellem de to kanaler Bogø (tidligere Baagø) strand, der var solgt fra i 1875, blev tilbagekøbt, inddæmnet og opfyldt.

Skibhusene mistede dermed forbindelsen med søvejen til Odense.

I dag udgør resten af den gamle kanal og det lille samfund en uadskillelig helhed, som er et synligt minde om en farverig fortid.

Kildemateriale:

J. Lauritzen:

Søvejen til Odense

H. St. Holbeck:

Odense Bys Historie



Hempelske Boghandels
Forlag 1931:

Odense Vor By.

Lorentz May:

Mundtlig overlevering.

REGISTRERING AF
BEBYGGELSE OG BEPLANTNING

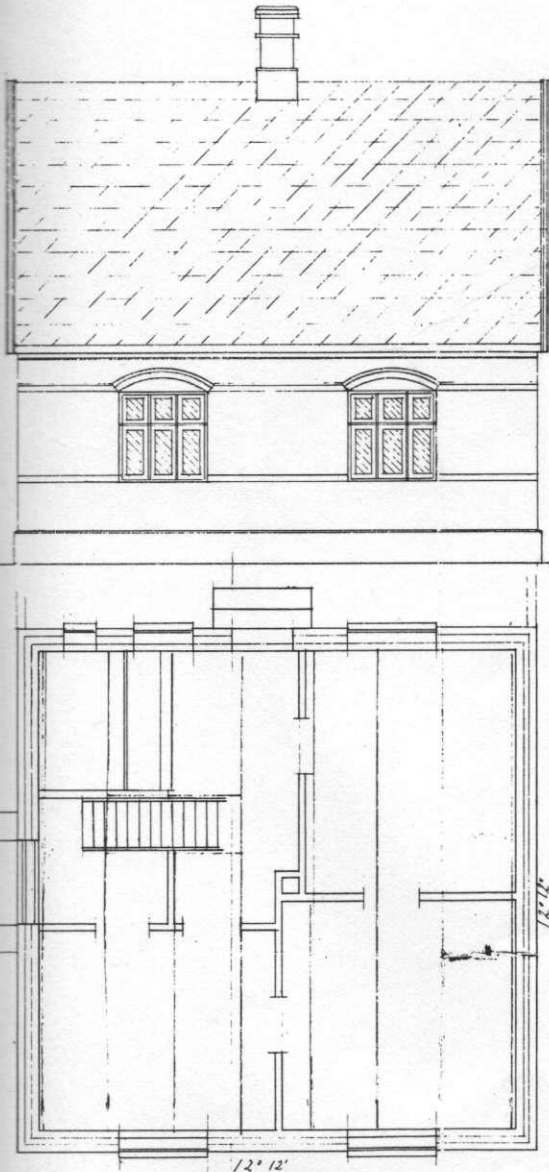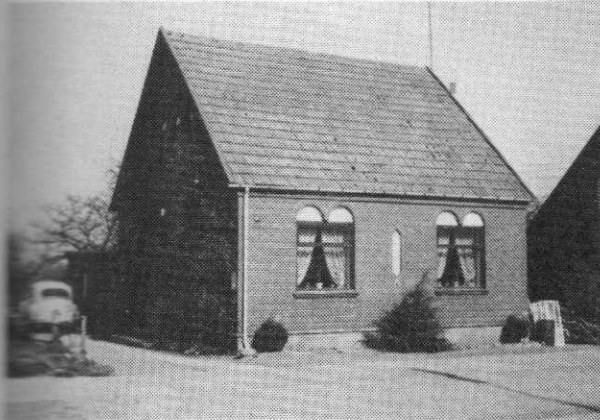

Bygningstegning fra 1910

BEBYGGELSE. Fritliggende parcelhus med udhus.

Forhuset er grundmuret i 1 etage med facader af røde tegl. Tagmaterialet er cementtagsten. Facaden mod nord har 2 fag vinduer. De oprindelige rammedelte er udskiftet med moderne med store ruder. Vinduerne mod gården er de oprindelige 2- og 3-rammede.

Forhuset er opført i 1910-11.

Udhuset, der ligger parallelt med forhuset, er ligeledes bygget af røde tegl.

BEPLANTNING. Forarealet er en smal rabat med to buksbom som eneste beplantning. En pære er espalieret ved husets vestgavl. Det vestlige skel er delvis markeret af et trådhegn.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er en positiv bestanddel af gadebilledet. En beplantning savnes foran huset og langs det vestlige skel for tydeligere at markere overgang fra have til mark.

Gadebilledet kunne forbedres væsentligt af Odense kommune ved plantning af allétræer i de store flisearealer, som er udlagt til fortov og parkering.

EJER 1979: Jørgen Anton Sørensen.

2

SKIBHUSVEJ 368. MATR.NR. 1 ai.



BEBYGGELSE. Fritliggende parcelhus med udhus.

Forhuset er opført i $1\frac{1}{2}$ etage med gavlkvist mod vejen.


Facademure fremtræder med røde tegl, og tagmaterialet er cementtagsten. Vinduerne er de oprindelige 3-rammede med overrammer. Oprindelig fyldingsdør.

Huset er antageligt opført omkring år 1910.

BEPLANTNING. Forarealet er smalt. *Cotoneaster horizontalis* vokser opad husets sydfacade. Forsythia danner en hæk mellem huset og det vestlige skel.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset udgør en positiv bestanddel af bymiljøet. Gadebilledet kunne forbedres ved, at Odense kommune plantede allétræer foran huset.

EJER 1979: Odense kommune.

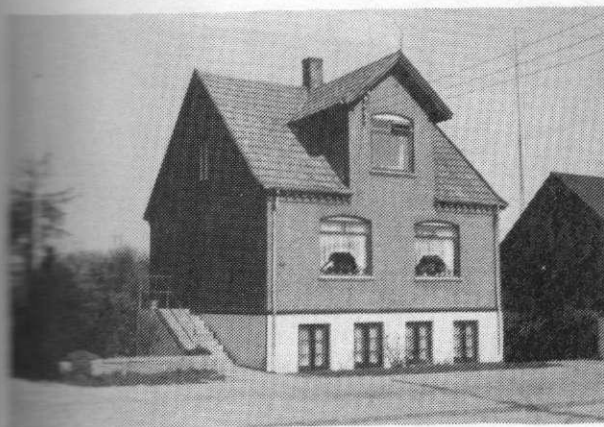

BEBYGGELSE. Fritliggende hus grundmuret i 1½ etage på høj kælder. Sokkel-
len er pudset og hvidkalket, facader
i røde tegl. Gesims med tandsnit. Tag
af cementtagsten.

Huset har gavlkvist mod vejen.

Kælderetagen har 4 fag 2-rammede
sprossede vinduer mod vejen. Stueeta-
gens og gavlkvistens oprindelige ram-
medelte vinduer er udskiftet med nye
med store ruder.

Huset er opført i 1911-12.

BEPLANTNING. Forarealet er smalt og
beplantet med roser. Et buskads vest
for huset afsluttes mod fortov af en
kumme opbygget af knækfliser. Hækken
langs det østlige skel er sammensat
af syren, hyld og elm.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er en
neutral bestanddel af bebyggelsen. En
mere hækliggende beplantning kunne
mildne husets høje sokkel og samti-
digt erstatte den nuværende knækfli-
semur. En plantning af allétræer for-
an huset ville forbedre gadebilled-
et.

EJER 1979: Odense kommune.

4

SKIBHUSVEJ 372. MATR.NR. 1 x.



BEBYGGELSE. Parcelhus, grundmuret i 1 etage på lav pudset sokkel. Facader røde tegl, gesims med tandsnit. Tag skifer.

Mod vejen to fag 3-rammede vinduer med sprossede overrammer.

Fyldingsdør med ruder foroven.

Grundmuret fritliggende udhus.

Huset er antagelig opført i begyndelsen af 1900-årene.

BEPLANTNING. Den smalle forhave er beplantet med en række roser og to clematis ved facaden. Hækken langs det vestlige skel er sammensat af syren, hyld og elm. Husets vestgavl har et æble-espaliertræ. En stor hassel dominerer buskadset øst for huset.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset udgør en positiv bestanddel af bebyggelsen. En plantning af allétrær foran huset ville forbedre gadebilledet.

EJER 1979: Bodil Dusine Pedersen.

EJER 1979: Gunnar Chr. Hansen.

Bygningstegning fra 1911-12.



BEBYGGELSE. Fritliggende parcelhus, grundmuret på profileret pudset sokkel. Facader røde tegl med pudsede lyse indfatninger omkring vinduer, tag af skifer.

Husets østlige del har brede gavlkviste.

Vinduerne er de oprindelige 2- og 3-rammede.

Nyere hoveddør. Garageport med smedjærnsbeslag.

Huset er opført i 1911-12.

En garagebygning mod den vestlige gavl og en udbygning i haven er af nyere dato.


BEPLANTNING. Den smalle velholdte forhave består af et rosenbed foran en plantning af clematis, ildtorn og laurbær, der vokser opad husets sydfacade. Arealet øst for huset er tilplantet med ildtorn, gyvel, fyr og gran. Et lavt fletheegn markerer det østlige skel.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er en positiv bestanddel af byen. Også her ville en alléplantning forbedre gadebilledet.

EJER 1979: Gunnar Chr. Hansen.

EJER 1970: Knud Chr. Rasmussen.

Bygningstegning fra 1911-12.

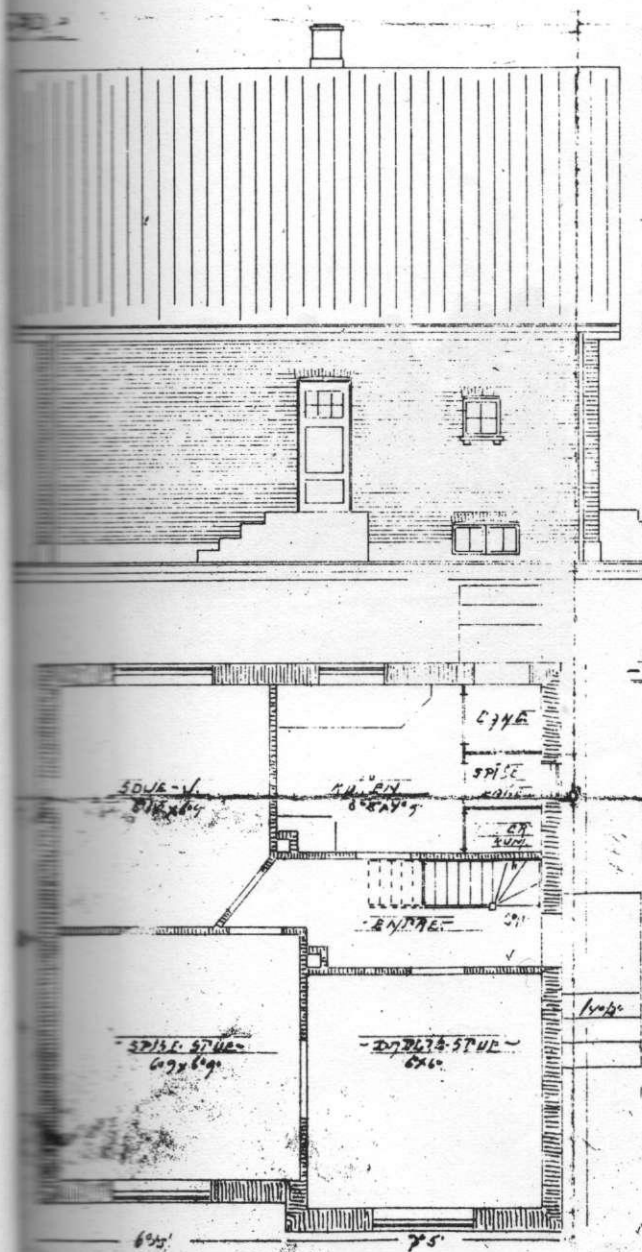



BEBYGGELSE. Fritliggende hus i 1½ etage grundmuret på kælder. Huset har tidligere indeholdt købmandsbutik. Facader røde tegl, tag røde vinge-tegl. Huset har gavlkvist midt på facaden mod vejen. Den arkitektoniske værdi er blevet svækket, da man i 1976 ændrede stue-etagens facade i forbindelse med butikkens nedlæggelse og samtidigt udskiftede de oprindelige vinduer med nye med større ruder. Fyldingsdør med 1 rude. Huset er opført i 1929.



BEPLANTNING. Fortovsarealet er trukket helt ind til husets facade bortset fra en mindre kumme af knækfliser midt på facaden. En bavaringsværdig birk ved husets østgavl er et af kvarterets få store træer. Arealet øst for huset afgrænses af et lavt flethegn ved det østlige skel og en knækflisekumme ind til fortovet.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK., Huset indgår som en neutral bestanddel i bybilledet. En robust og frodig beplantning foran huset og frem til det østlige skel ville være en smukkere løsning end den nuværende knækflisemur.

EJER 1970: Knud Chr. Rasmussen.

SKIBHUSVEJ 388. MATR.NR. 32 a m.fl.

randbeplantning mod nord og vest.



BEBYGGELSE. Tidligere landbrugsejendom. Stuehus grundmuret i 1 etage, 9 fag. Facademure i gule sten, gesims med tandsnit, tag af vingetegl med halvvalme, 2 skorstenspiber.

Vinduer 2-rammede med sprosser (6 ruder). Gamle fyldingsdøre.

Sidelængerne grundmurede hvidkalkede, gesims af røde tegl med savsnit, tegltag med halvvalme.

1 skorstenspipe på hver sidebygning.

Ladebygning samme længde som stuehus, grundmuret i 1 etage. Ydermure hvidkalkede, gesims med savsnit. Tag af strå med 2 rækker tegl ved rygning og ved stern.

Ejendommen er opført 1860.



BEPLANTNING. Indkørslen til gården er langs den østlige side flankeret af en række hestekastanier bag en lav mirabelhæk. Arealet mod vest afgrænses mod Skibhusvej af en pæn tjørnehæk. Hækken øst for indkørslen er mirabel med lidt elm og syren. Foran stuehuset er denne hæk suppleret med en række stynede linde. Arealet øst for gården afgrænses mod nord af et kraftigt mirabelhegn og mod øst af et hegn af rødgran. Øst for bygningen står en enkelt stor birk og frugttræer i græs. Køkkenhaven er anlagt her.



ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Bygningerne har stor miljømæssig værdi.

Den eksisterende beplantning er af stor værdi for gadebilledet, men det kunne yderligere forbedres ved at

indhegne det vestlige areal med en
randbeplantning mod nord og vest.

EJER 1979: Odense kommune.



8

SKIBHUSVEJ 404. MATR.NR. 49 b.



BEBYGGELSE. Fritliggende hus med beboelse og nedlagt butik i husets vestlige del.

Forhus grundmuret i 1 etage, 6 fag (tidligere butiksfacade optager 2 fag). Facademure kalkede, muret gesims, tegltag med halvvalme. 1 skorstenspipe. Gamle fyldingsdøre. Vinduer 2-rammede, sprossedelte. Huset er opført midt i 1800-årene.



BEPLANTNING. Forarealet er smalt og består af en grusbelægning, der afsluttes ved huset af en række fliser. To bevaringsværdige asketræer vokser ved det vestlige skels ligusterhæk.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset har stor miljømæssig værdi.

Forarealet kunne gøres mere spændende ved anvendelse af traditionelle materialer som f.eks. marksten eller beplantning i stedet for fliser.

EJER 1979: Sofie Hansen.



BEBYGGELSE. Fritliggende hus med beboelse. Tidligere 3-familiehus. Forhus i 1 etage, grundmuret på lav sokkel, 9 fag. Facaden pudset og rød-malet, gesims med tandsnit mod vejen. Stråtag med valm mod sydvest, 2 skorstenspiber.

Vinduer 2-rammede med sprosser, delvis fornyede.

Huset er opført i ~~1. halvdel af 1800-~~
~~årene.~~ 1792



BEPLANTNING. Rabatten foran huset er smal. En betonkant adskiller den sparsomme beplantning af stokroser og roser fra grusbelægning langs kørebanen.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er miljømæssigt set en vigtig enhed i gadebilledet.

En frodig ensartet beplantning af f.eks. taks eller buksbom ville harmonere med det røde hus.

EJER 1979: Gert Mandø.



BEBYGGELSE. Fritliggende hus i 1 etage. Huset er stærkt ombygget inden for det sidste års tid. Det fremtræder nu med pudsede facademure, træbeklædte gavltrekanter, eternittag og ny skorstenspipe.

Vinduer mod vejen er 3-rammede uden sprosser.

De ældste bygningsdele er antagelig fra midten af 1800-årene.

BEPLANTNING. Grusrabatten langs vejen afsluttes ved huset af en smal rabat med ukrudt. Arealet øst for huset er udlagt til parkeringsplads. Et spinkelt træhegn danner skellet mod øst.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Desværre har det oprindeligt smukke hus helt mistet sin miljømæssige værdi i forbindelse med ombygningen. Træer mangler i gadebilledet på dette sted. Et træ kunne måske anbringes ved det østlige skel i en beplantning til indramning af parkeringspladsen.

EJER 1979: Vivi Lis Carlsen.



ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Bygningsværket er neutralt i gadebilledet. Miljømessigt set er købsmandsforretningen uendeligt.

Stokroserne foran boligen kunne erstattes med en frodig bak, der ville skjule den høje sokkel.

Ejer 1979: Elsebeth og Jørgen.



BEBYGGELSE. Fritliggende hus med købmandsforretning.

Forhus grundmuret i $1\frac{1}{2}$ etage med kælder. Facademure røde tegl. Pudset sokkel. Tag med udhæng. Tagmateriale bølgeeternit med store bølger. Kvist mod haven. 1 skorstenspipe. Vinduer mod vejen 2-rammede uden sprosser, mod haven 3-rammede med overrammer.

Tilbygning med butik grundmuret i 1 etage. Tag bølgeeternit. Grundmuret udhus, gule tegl og halvtæg. Lav udbygning af træ ved forhusets nordvestlige hjørne. Lavt lager-skur ved nordøstskel. Forhuset er bygget omkring år 1900 og ombygget 1946 i forbindelse med opførelse af tilbygningen.

BEPLANTNING. Næsten hele forarealet er belagt. Eneste beplantning er en birk, og foran boligen et bed med stokroser beskyttet af en række sten. Et parkeringsareal mod vest er indhegnet af et spinkelt træhegn, og her er en pære espalieret ved boligens vestgavl.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Bygningerne er neutrale i gadebilledet. Miljømæssigt set er købmandsforretningen uundværlig. Stokroserne foran boligen kunne erstattes med en frodig hæk, der ville skjule den høje sokkel.

Ejer 1979: Elmer Frislund Jørgensen.

SKIBHUSVEJ 414, 416. MATR.NR. 34 e
og 34 l.



BEBYGGELSE. Fritliggende hus, tidligere stuehus til landbrugsejendommen "Gammelgård".

Grundmuret hus i 1½ etage, 10 fag. Østgavlen bindingsværksbygget. Facademure pudse og hvidkalkede. Tag røde vingetegl, helvalm mod vest, helgavl med vindskede mod øst. Oprindelige vinduer er udskiftet med moderne 1-rammede med overramme.

Nye indgangsdøre.

Huset er antagelig opført i 1.halvdel af 1800-årene.



BEPLANTNING. Forhaven er delt af et lavt jernrækværk. Haven mod vest består af en græsplæne omgivet af sparsomt beplantede rabatter med enkelte berberis langs det sydlige skel. Den østlige have afsluttes ved vejen af et lavt jernrækværk suppleret med rød berberis, medens en navrhæk danner det østlige skel. Haven er velholdt og indeholder blomster, mindre buske og stedsegrønne vækster.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset, der tidligere har været stråtak, må betegnes som en positiv bestanddel af bebyggelsen. Det har sikkert været smukkere med de oprindelige vinduer. Huset savner en frodig indramning af forhaven og nogle løvfældende træer, især den vestlige del er meget mangelfuld. Jernrækværket virker fremmedartet og overflødigt.

EJER 1979: Johannes Andersen (414)
Kaj V. Bertelsen (416).



BEBYGGELSE. Tidligere landbrugsejendom. Stuehus grundmuret i 1 etage. Mod vej 8 fag vinduer, port og ca. 9 m ydervæg med staldvinduer. På vestlig gavl en lille udbygning med vindfang. Facademure berappede, vandskurede og kalkede. Tag cementtagsten, 1 skorstenspipe. Sidelænge mod vest er opført med facademure og med tag som stuehusets. Vinduer er dels trævinduer og dels staldvinduer af jern. Mod nord ligger midt for gårdspladsen en lille bindingsværksbygning med sortmalet træværk og hvidkalkede tavler. Tag cementtagsten. Gården er antagelig bygget sidst i 1800-årene.




BEPLANTNING. Kørebanens asfalt afbar jord indhegnet med et sølvfarvet trådhegn på jernstolper støbt i beton. Stuehusets sydfacade er bevokset med blåregn, medens tre syrener vokser øst for indgangsporten. Et mindre græsareal mod vest med en søjletaks og lindehæk afsluttes mod vest af en navrhæk. En perlestensbelagt forplads mod øst er afgrænset mod nord af en række el og birke.



ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Gårdens bygninger er positive bestanddele af skibhusenes bebyggelse.

Det sølvfarvede trådhegn kunne erstattes med en lav hæk suppleret med bundplantning. Enkelte løvfældende træer ville gøre forpladsen venligere.

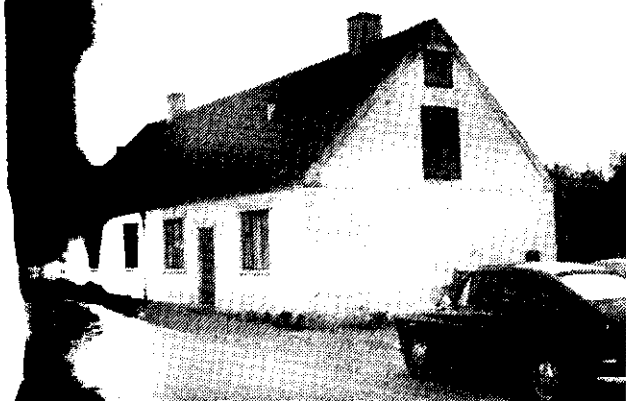

BEBYGGELSE. Fritliggende beboelseshus med udhuse. Forhus 5 store fag mod vej, grundmuret på pudset sokkel. Facademure berappede og kalkede, pudsede gesimser og bånd på gavle langs tag. Pudsede vindues- og dørindfateringer mod vejen. Tag røde vingetegl, 2 nyere skorstenspiber.

Vinduer mod vej 3-rammede, mod haven 2-rammede med 2 vandrette sprosser. Gammel fyldingsdør med ruder. 2 andre døre er nyere.


Tilbygning med udhus mod syd. Fritliggende værkstedsbygning nord for forhuset. Forhuset er opført omkring år 1900.



BEPLANTNING. Kørebanens asfalt afsluttes med et bånd af chaussésten langs husets facade. En række el og birke markerer ejendommens sydlige skel.


ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset, der tidligere har rummet en købmandsforretning, har pæne proportioner. Det er imidlertid så dårligt vedligeholdet, at det kun med nød og næppe kan betegnes som en neutral bestanddel af bebyggelsen.

EJER 1979: Odense kommune.

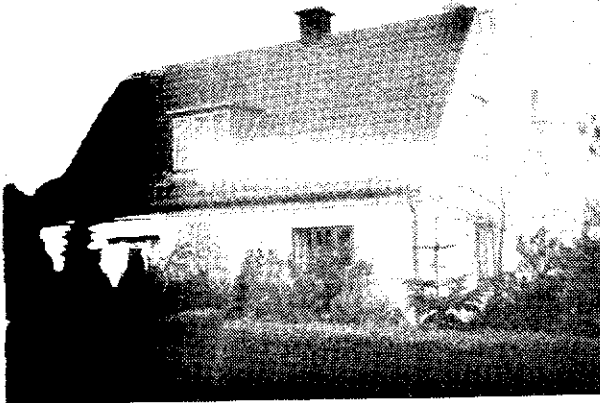

BEBYGGELSE. Fritliggende parcelhus, udhuse på bagarealet.

Forhuset grundmuret, enkel gesims, facademure pudsede og gulkalkede, tag grå cementtagsten, 3-rammet kvist mod vejen. Mod vejen to 3-rammede vinduer, øvrige vinduer 2- og 3-rammede. Udhuse og skure er bygget af træ. Huset er opført omkring år 1930.

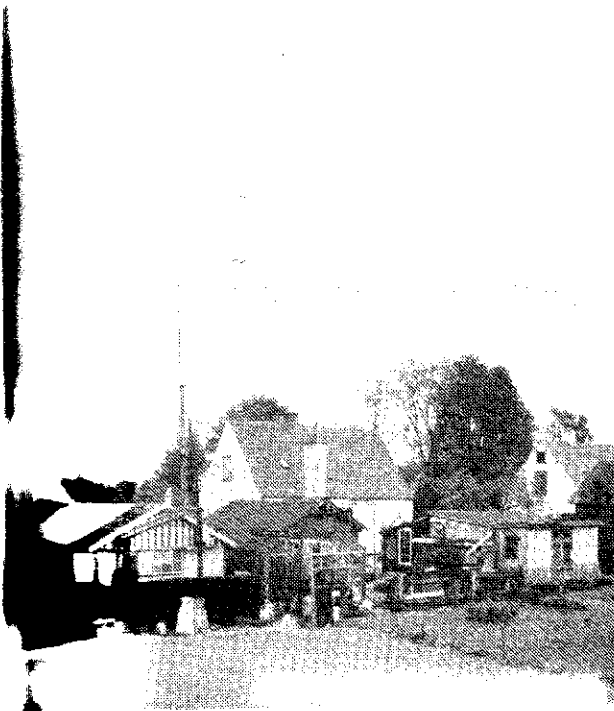


BEPLANTNING. Forhaven er tæt tilplantet med overvejende stedsegrønne træer. Den meget varierede beplantning afsluttes mod vejen af en ligusterhæk. To lærketræer i det sydlige skel er stærkt beskåret på grund af luftledninger.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset må betegnes som en positiv bestanddel af bybilledet.

Ligusterhækken er værdifuld, fordi den skaber en harmonisk afslutning på haven. Det er derfor uheldigt, at den er skadet af vinterens saltning.

EJER 1979: Poul Vilhelm Jensen.

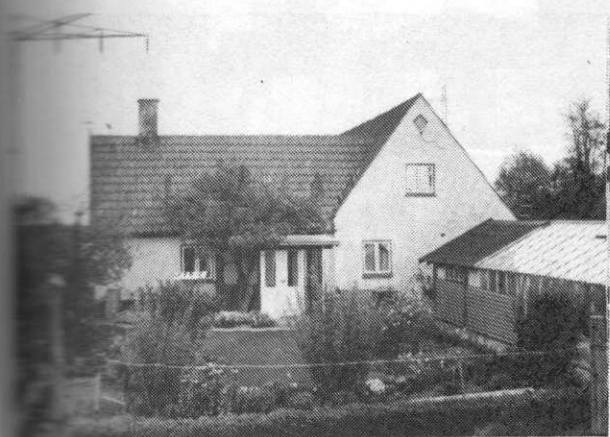

BEBYGGELSE. Vinkelbygget parcelhus i 1-etage. Forhuset med gavl mod vejen har ydermure af bindingsværk, som er pudset og gulkalket. Taget er bølge-eternit. Sidehuset har tag af røde vingetegl og 1 skorstenspipe.

Vinduerne er 2-rammede, de fleste med 1 vandret sprosse. 2 gamle fyldingsdøre med ruder. På bagarealerne udhuse af træ, drivhuse og 1 nyere garage.


Husets alder er vanskelig at fastslå på grund af ombygninger, der er sket over en lang årrække. Det må antages, at de ældste bygningsdele er fra tiden omkring år 1800.

BEPLANTNING. En velholdt have delvis indhegnet mod vejen af liguster- og berberishække. Den nordlige del af forhaven er åben mod vejen og tæt tilplantet med stauder, buske og træer med hovedvægten på stedsegrønne træer som himalajaceder og diverse fyr. Mindre bambus er plantet langs det nordlige skel.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Det smukke, velholdte hus og den pæne have må betegnes som meget positive bestanddele af Skibhusenes bebyggelse.

En rigere variation af beplantningen kunne dog skabes ved at anvende løvfældende buske og træer, f.eks. langs det nordlige skel.

EJER 1979: Anders Jørgen Hansen.

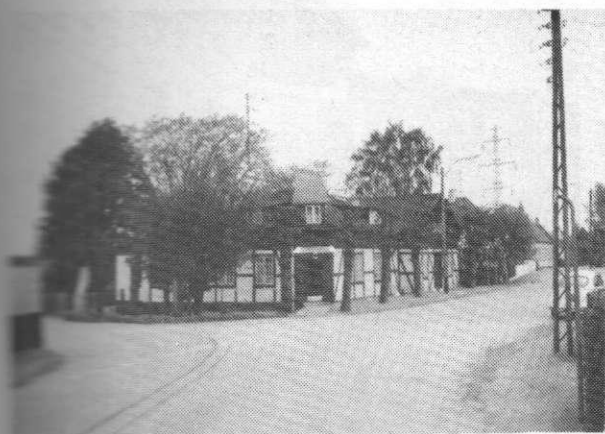

BEBYGGELSE. Skibhuskroens bygninger, der består af en østfløj vinkelret på Skibhusvej, en sydfløj parallelt med Skibhusvej og en udbygning mod nordvest. Bygningerne er bindingsværksbyggede i 1-1½ etage med trempel. Bindingsværk, trempelbeklædning samt gavltrekanter på østfløj er sortmaleret. Taget er gulkalkede. Tagbeklædningen er tjærepap.

Taget på sydfløjen er afvalmet mod Færgevej.

1 taskekvist mod Skibhusvej og 1 mod Færgevej. Over hjørneafskæringen (hovedindgangen) en tårnagtig kvist med højt afvalmet tag med krumme grater. Vinduer 2-rammede sprossedelte. Kroen er opført omkring år 1910. Udbygninger mod nordvest er opført i 1912-13.

BEPLANTNING. Det smalle grusbelagte forareal afsluttes i en plads mod nord. Ved kroens syd- og vestfacader står en række stærkt beskårne hestekastanier og en enkelt rødtjørn. Et trådhegn markerer vestskelet. Nord for pladsen danner to store eksemplarer af elm og en hestekastanie en meget smuk trægruppe midt i landsbyen. Mellem disse træer og kanalen ligger et stort uplejet areal med et vandhul omgivet af birk og poppel.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Selv om krobygningens arkitektoniske værdi kan diskuteres, må det fastslås, at den er bevaringsværdig. Den er bygget inden første verdenskrig, altså i en



tid da Skibhusene var et yndet udflugtsmål for Odenseanerne, og alene af den grund har den lokalhistorisk interesse. Dertil kommer, at kroen er sammenvokset med Skibhusenes bybillede i en sådan grad, at den ikke ville kunne erstattes med en ny bygning, uden at miljøet forringes.

Med hensyn til beplantningen bør det nævnes, at hestekastanierne er så stærkt beskårne, at de ikke længere er bevaringsværdige. Ved etablering af en ny beplantning bør der vælges en træart, der er mere velegnet til beskæring, f.eks. lind. Trådhegnet ved Færgevej virker skæmmende. Det ville være en forbedring at fjerne det foran huset og supplere hegnet ved forpladsen med en frodig hegnsplantning.

EJER 1979: Kristian Nielsen.


Bygningskommissionen
Sct. Hans Landdist.

91/12.13

Bygningstegning til restaurationsplan

*"Skibhuset", Skibhusene,
Osterv. Torv. 45 A.*

O. Købst. Bgs. Nr. 386/1912-13

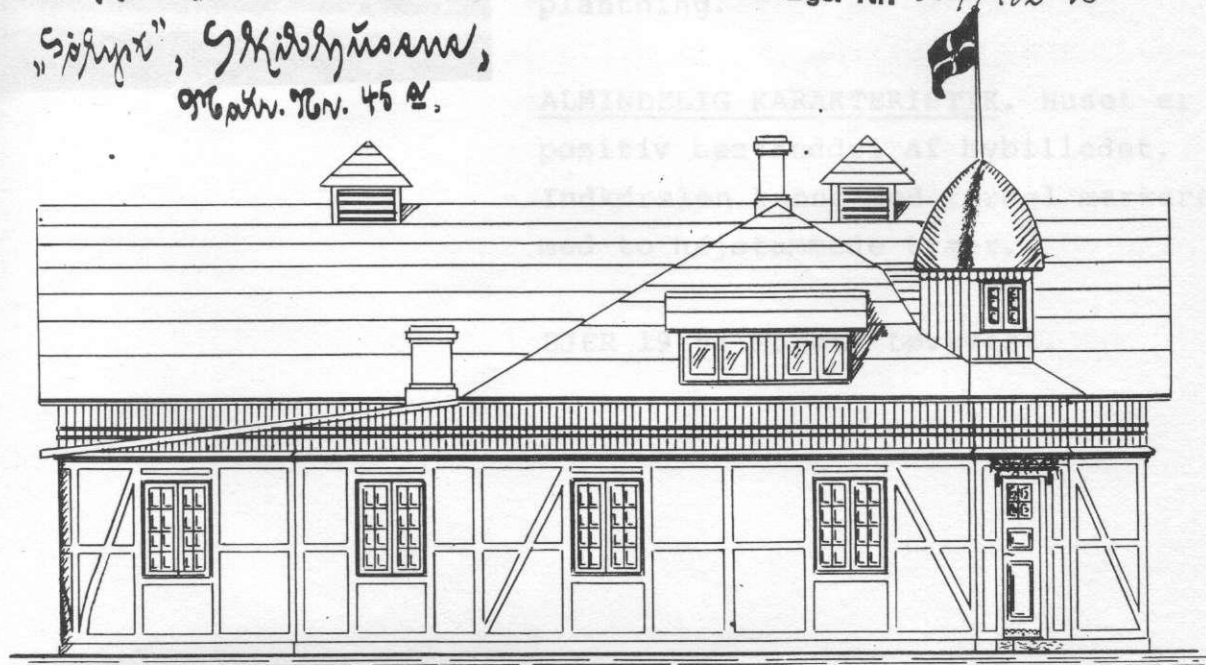

Skibhuset

Bygningstegning fra 1912-13



BEBYGGELSE. Beboelseshus med fritliggende baghus. Forhuset, som ligger med gavl mod vejen, er opført i 1½ etage. Facader er pudse og hvidkalkede. Tegltag med halvvalm mod vejen (syd) og helgavl mod nord. 2 skorstenspiber.

Vinduer er dels 2-rammede sprossede og dels moderne med store ruder. Sydgavlens vinduer har pynteskodder.

Baghuset, der er opført i 1 etage med heltag, har tilbygninger med ydermure af bindingsværk og med halvtage.

Huset er antagelig opført i sidste halvdel af 1800-årene.




BEPLANTNING. Den lille forhave afgrænses mod vejen af et stakit og en lav hvid pudset mur, der fortsætter langs det østlige skel. En høj og fyldig birk vest for huset og en mirabel, der vokser ud over stakittet, er havens største og vigtigste beplantning.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er en positiv bestanddel af bybilledet.

Indkørslen kunne med fordel markeres med to højstammede træer.

EJER 1979: Mogens Løvkvist.

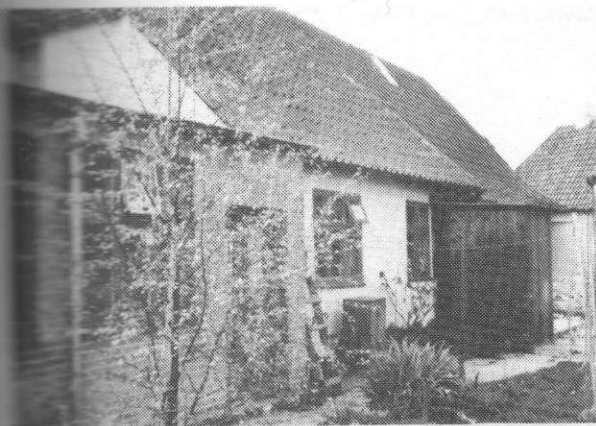

BEBYGGELSE. Fritliggende beboelses-
hus, udhus og skur.

Forhuset grundmuret i 1 etage på lav
sokkel, 8 fag. Ved vestgavl lille
tilbygning med vindfang. Enkel gesims
mod vejen. Facademure berappede og
gulkalkede.

Tag vingetegl med halvvalme. 1 nyere
skorstenspipe. Vinduer mod vejen
flagvinduer. Gamle fyldingsdøre. Hu-
set er opført i sidste halvdel af
1800-årene.

BEPLANTNING. Kørebanen afsluttes med
en række fliser langs husets facade.
Beplantningen er begrænset til et bed
ved husets østgavl, hvor et mindre
hjortetakstræ vokser bagved en ligu-
sterhæk. Et primitivt metalhegn er
opstillet langs det østlige skel.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK Huset indgår
som en positiv bestanddel i bybil-
ledet. Arealet ved østgavl er veleg-
net til placering af et træ, der kun-
ne blive stort med tiden. (Metalheg-
net langs det østlige skel burde er-
stattes af en hæk). Marksten ville
være en mere traditionel løsning af
rabatten mellem huset og kørebaner.

EJER 1979: Orla Jensen.

EJER 1979: Odense kommune.





BEBYGGELSE. Fritliggende hus i 1½ etage. Ydervægge af pudset bindingsværk, der er hvidkalket. Tag bølgeeternit, 1 nyere skorstenspipe. Vinduer 2-rammede sprossede (6 ruder). Gammel fyldingsdør. Huset er opført i første halvdel af 1800-årene.

BEPLANTNING. En mindre have ved husets vestgavl er afgrænset mod vejen af en tjørnehæk. Et primitivt metalhegn markerer det vestlige skel. Beplantningen består af bambus, fyr og kristtjørn. En smal grusrabat langs huset afsluttes i et mindre betonbelagt areal ved den østlige gavl.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset har oprindelig haft stråtag. Trods den yderst ringe vedligeholdelse må huset betegnes som en positiv bestanddel af bybilledet. Metalhegnet burde erstattes af en tjørnehæk som en naturlig fortsættelse af den eksisterende hæk langs vejen. Beplantningen af bambus og fyr virker fremmedartet, en enklere løsning havde f.eks. været frugttræer i græs. Naturmaterialer som grus, perlesten eller marksten ville være mere acceptable som belægning ved den østlige gavl.

EJER 1979: Odense kommune.

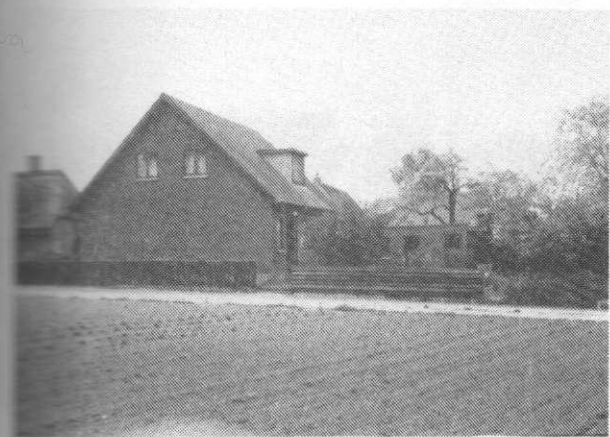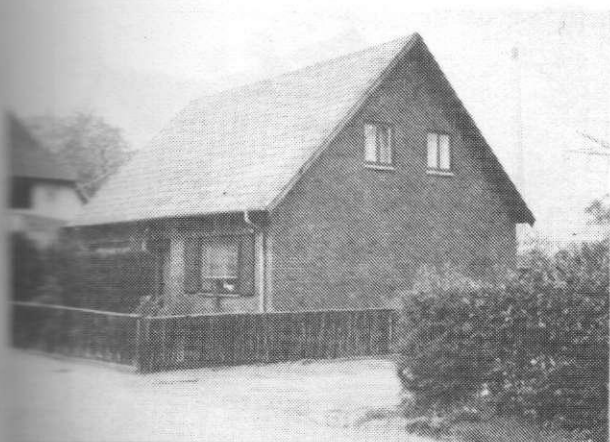

BEBYGGELSE. Parcelhus i $1\frac{1}{2}$ etage. Facaderne i røde tegl. Tag af rektangulære eternitplader, udhæng, 1 kvist med fladt tag mod nord. Store vinduer med pynteskodder mod vejen, 2-rammede gavlvinduer.

Lille grundmuret udhus i vestskel. Huset er opført i 1951.


BEPLANTNING. Forhaven er klart afgrænset af et lavt hegn af flækkede rafter. Hegnet mod vest er suppleret med forsythia og snebær. Potentil, enebær og laurbær er anbragt symmetrisk ved indgangsdør.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er neutralt i gadebilledet. En frodig beplantning savnes, f.eks. klatreplanter ved den østlige gavl, et enkelt løvfældende træ og en hæk i stedet for hegn.

EJER 1979: Edith Madsen.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Bygningerne er meget positive bestanddele i Skibhusenes bybillede. Trådhegn langs haveens østlige skel burde suppleres med en hæk eller hegnsplantage.

EJER 1979: Knud Preben Rasmussen.

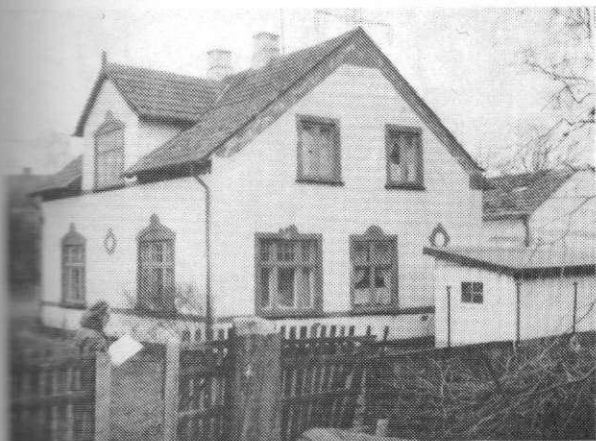


BEBYGGELSE. Beboelseshus med fritliggende udhus.

Forhus i $1\frac{1}{2}$ etage på lav sokkel. Facademure fremtræder pudsede og hvidkalkede med farvede bånd og indfatninger om vinduer. Huset har høj trempel og gavlkvist mod nord. Taget er tækket med cementtagsten, 2 skorstenspiber. En udbygning mod østgavlen har fladt tag, som fungerer som terrasse for 1.sal. Vinduer 2- og 3-rammede, de fleste med sprossedelte overrammer. Gammel fyldingsdør. Udhuset, der ligger parallelt med og syd for forhuset, er grundmuret i $1\frac{1}{2}$ etage med høj trempel. Facademurene er hvidkalkede. Taget er af bølgeeternit. Forhuset er opført 1907. Baghuset er noget ældre.

BEPLANTNING. Arealet øst for indkørslen består af en køkkenhave, der afsluttes mod syd af en mirabelhæk og mod øst af et lavt trådhegn. Nord for køkkenhaven vokser frugttræer i græs. Ved kanalen, nord for huset vokser enkelte elme og syrener.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Bygningerne er meget positive bestanddele i Skibhusenes bybillede. Trådhegn langs havens østlige skel burde suppleres med en hæk eller hegnsplantning.

EJER 1979: Knud Preben Rasmussen.

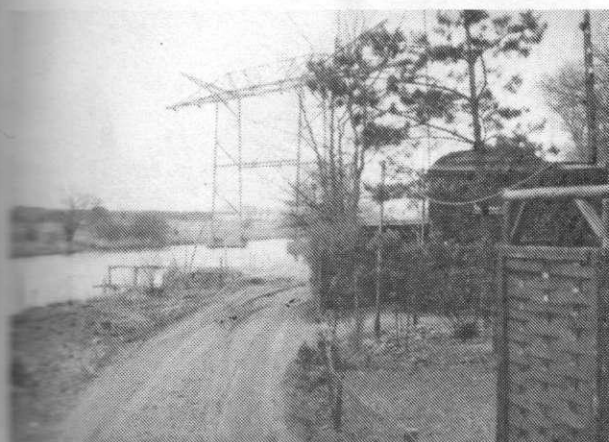

BEBYGGELSE. Beboelsesvogn, som nu er stationær og indrettet til beboelse. Vognen er udvidet med mindre tilbygninger.


BEPLANTNING. Arealet langs kanalen afgrænses mod syd af en tjørnehæk med enkelte overstander af tjørn og poppel. En bøg og en skovfyr er de eneste træer ved "vognen". En køkkenhave er anlagt på kanalbredden.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Som bygning betagtet skiller vognen sig ud fra Skibhusenes øvrige bebyggelse. I betragtning af at den er yderst velholdt og diskret placeret, må den betegnes som et neutralt indslag i landskabet ved den gamle kanal. Køkkenhavens placering er dog mindre heldig, fordi den afbryder kanalbreddens gennemgående bælte af græs med fritvoksende træer.

EJER 1979: Ernst V. Madsen.

ALMINDELIGE KARAKTERISTIK. Huset er neutralt i bybilledet, og randbeplantningen er hensigtsmæssig.

EJER 1979: Finn Pedersen.

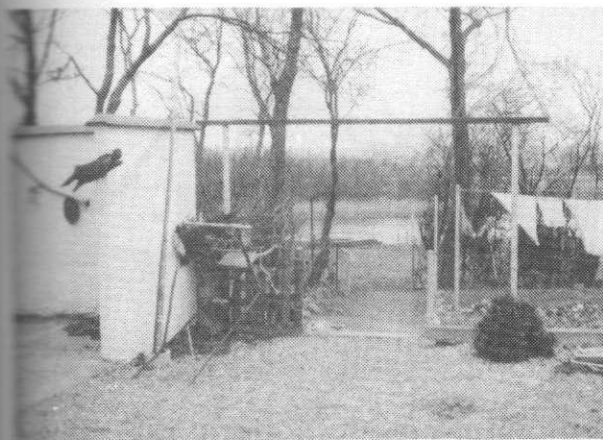

BEBYGGELSE. Parcelhus og udhus. Villa i 1½ etage på kælder. Pudset sokkel, facademure røde tegl, fronton over hoveddør mod øst, karnap på sydgavl, muret gesims. Tag med halvvalme, røde vingetegl. 3-rammet kvist mod vest, 1 skorstenspipe. Vinduer 1-, 2- og 3-rammede med overrammer. Nyere blomstervindue på vestfacade. Malet fyldingsdør.

Ældre sammenbyggede udhuse. Grundmurede, hvidkalkede facademure. Det østlige udhus har heltag tækket med eternitbølgeplader. Det vestlige har halvtag. Vinduer er overvejende af støbejern.

Villaen er opført 1930-31. Udhusene er tilsyneladende noget ældre.

BEPLANTNING. Ejendommen er omgivet af tjørnehæk med overstander af tjørn mod nord, øst og vest. Hækken langs det vestlige skel er suppleret med en række hassel, mens den mod nord har store eksemplarer af poppel og pil. Ved indkørslen til grunden har det sydlige skel en markant trægruppe af poppel, elm og ahorn underplantet med syren.

ALMINDELIGE KARAKTERISTIK. Huset er neutralt i bybilledet, og randbeplantningen er hensigtsmæssig.

EJER 1979: Finn Pedersen.



BEBYGGELSE. Beboelseshus, bindingsværksbygget, 8 fag. Tjæret sokkel. Facademure mod vej og nordgavl er pudsede. Sydgavl har synligt bindingsværk, lysegrøn plasticmalet murværk og rødmalet træværk. Stråtag med halvvalme, 1 skorstenspipe, 2-rammede sprossede vinduer.

Grundmuret nyere udhus med halvtag ved husets sydøstlige hjørne.

Forhuset er opført i 1.halvdel af 1800-årene.

BEPLANTNING. Rabatten langs husets vestfacade er beplantet med en række graner, og der er opstillet grydekeder til blomster. Ved husets sydgavl står et stærkt beskåret pæretræ. Haven, som ligger syd for huset, er mod vejen delvis indhegnet af trådhegn, cypreshæk samt lidt syren og poppel.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er en værdifuld bestanddel af Sedenvejs spredte bebyggelse. Med hensyn til beplantningen bør det nævnes, at gran ikke er velegnet til plantning i den smalle rabat. En frodig lavtvoksende busk ville være en mere hensigtsmæssig beplantning.

EJER 1979: Odense kommune.



BEBYGGELSE. Fritliggende hus med udhuse. Forhuset er stærkt ombygget. Oprindeligt har det været bindingsværksbygget og stråtagt. En forlængelse mod syd har fundet sted, og muligvis er stråtaget samtidigt blevet udskiftet med nyt tag. Facaden mod vejen er totalt ændret.

Facademur mod vej samt gavle er grundmurede og pudsede. Mod gården markerer en bindingsværksmur husets oprindelige størrelse. Murflader, herunder tavl i bindingsværk, er gulmalede. Bindingsværket er afstolpet. Vinduer er nye store med pynteskodder mod vej, flagvinduer i sydgavl og dels oprindelige 2-rammede og dels nyere 3-rammede mod gård. Tag med halvvalme, diagonale cementsten, 1 skorstenspipe.

Udhuse er grundmurede og har halvtage.

Ser man bort fra de ombygninger, der har fundet sted gennem årene, må det antages, at forhuset er opført i 1.halvdel af 1800-årene.

BEPLANTNING. Den smalle sparsomt beplantede forhave afgrænses mod vejen af en lav støttemur. I murens bagkant står fire stynede linde. Arealet mod nord har syrenhæk mod vejen, og der står enkelte asketræer i det nordlige skel. Det sydlige areal er udlagt til køkkenhave med ligusterhæk mod vejen og et trådhegn langs det sydlige skel.

SEDENVEJ 10, MATR. NR. 35 h. s. fl.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Trods de overgreb, huset har været ude for, det gælder især vestfacaden, må det i kraft af de udvendige pæne proportioner betegnes som en positiv bestanddel af Sedenvejs bebyggelse. med lem i En frodigere beplantning foran huset og en mere markant beplantning til indramning af det sydlige areal savnes. Ordgavl to flugvinduer i stueetagen og et 3-ræset vindue i taget.


EJER 1979: Anna Margrethe og Erling Olesen. ramme, to staldvinduer og en røvløber.

Bøhus, som er forbundet med stuehuset med en lille mellembygning, er grundmuret. Sokkel, bjæret og facademure hvidkalkede. Tag halvtag med eternit. Fritliggende ledbygning øst for stuehuset er grundmuret hvidkalket. Huset har høj træpel, og taget er eternit. Bygningerne er antagelig opført i begyndelsen af 1960-årene.

BEPLANTNING. Indkørslen har beplantninger af sneber og forsythia mod nord og fyr mod syd. Den nordlige del af haven har tjørnehæk langs vejen og det nordlige skel. En bøg og to bestekastanier ved hækken er beskåret på grund af luftledninger. Køkkenhaven mod syd har sneber som hæk mod vejen og en mirabelhæk langs det sydlige skel.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Ejendommen må betegnes som en positiv bestanddel af bebyggelsen ved Sedenvej. Den tristede beplantning ved indkørslen kunne forbedres ved løvfældende træer.

EJER 1979: Olese kommune.

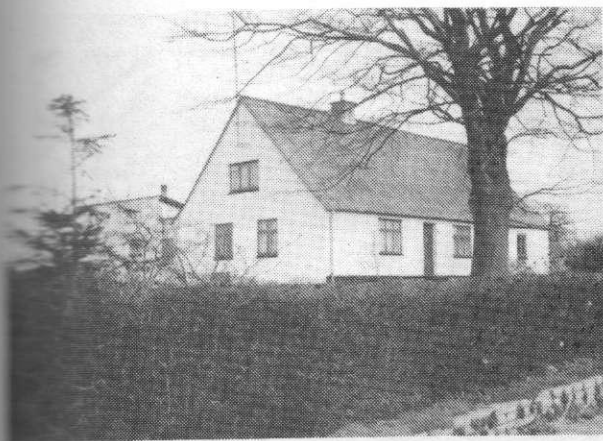



BEBYGGELSE. Tidligere landbrugsejendom.

Stuehuset er grundmuret i $1\frac{1}{2}$ etage. Sokkel tjæret, facademure hvidkalkede. Tag bølgeeternit, kvist med lem i facadeflugt mod gård, 1 nyere skorstenspipe. Vinduer mod vej er 3-rammede med overramme samt et 2-rammet. I nordgavl to flagvinduer i stueetagen og et 3-rammet vindue i tagetagen. Mod gården et 3-rammet vindue med overramme, to staldvinduer og en revledør.

Udhus, som er forbundet med stuehuset med en lille mellembbygning, er grundmuret. Sokkel tjæret og facademure hvidkalkede. Tag halvtæg med eternit. Fritliggende ladebygning øst for stuehuset er grundmuret hvidkalket. Huset har høj trempel, og taget er eternit. Bygningerne er antagelig opført i bebyndelsen af 1900-årene.

BEPLANTNING. Indkørslen har beplantninger af snebær og forsythia mod nord og fyr mod syd. Den nordlige del af haven har tjørnehæk langs vejen og det nordlige skel. En bøg og to hestekastanier ved hækken er beskåret på grund af luftledninger. Køkkenhaven mod syd har snebær som hæk mod vejen og en mirabelhæk langs det sydlige skel.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Ejendommen må betegnes som en positiv bestanddel af bebyggelsen ved Sedenvej. Den triste beplantning ved indkørslen kunne forbedres ved løvfældende træer.

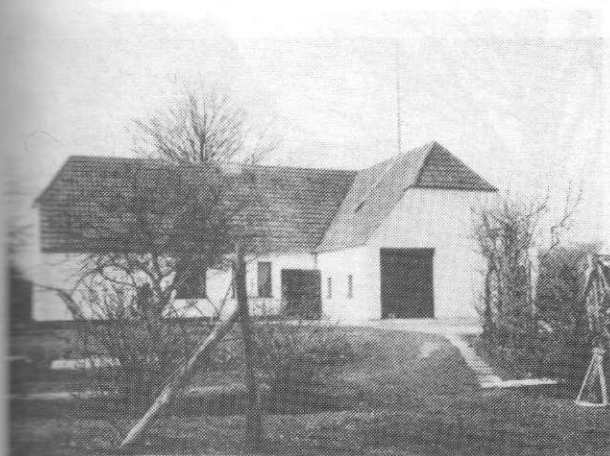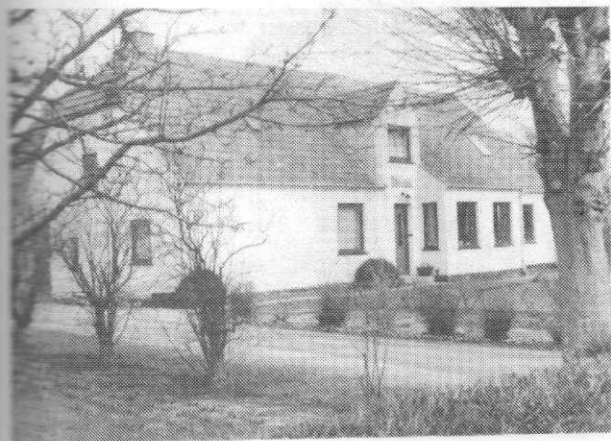

BEBYGGELSE. Tidligere landbrugsejendom.

Huset er grundmuret i $1\frac{1}{2}$ etage på lav sokkel. Mod Sedenvej fronton over hoveddør. To fag langt fremspring med karnap ved hoveddør. Facademure hvidkalkede. Taget, som er tækket med cementsten, har halvvalme på alle gavle. Vinduer i stuehus er ret nye med store ruder. I sidebygning og nordvestgavl staldvinduer af jern.


Huset er antagelig bygget i begyndelsen af 1900-årene.

BEPLANTNING. Forhaven afgrænses mod vejen af en lav ligusterhæk. Indkørslen er markeret af to stynede linde. Areal med æbletræer nord for huset har hæk af mirabel mod nord og syren langs indkørslen. Haven foran huset er anlagt symmetrisk om en stor blodbøg anbragt i midten af græsplænen, der afgrænses vinkelret udfor huset af blomsterbede. En blomsterhave syd for huset er indrammet af blandede buske og en hegnsplantning af ahorn og mirabel langs det sydlige skel.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Såvel huset som den velholdte have er positive bestanddele af Sedenvejs iøvrigt noget forsømte miljø.

EJER 1979: Johannes Emil Petersen.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Ejendommen er med sine velholdte bygninger en absolut positiv bestanddel af Seden-

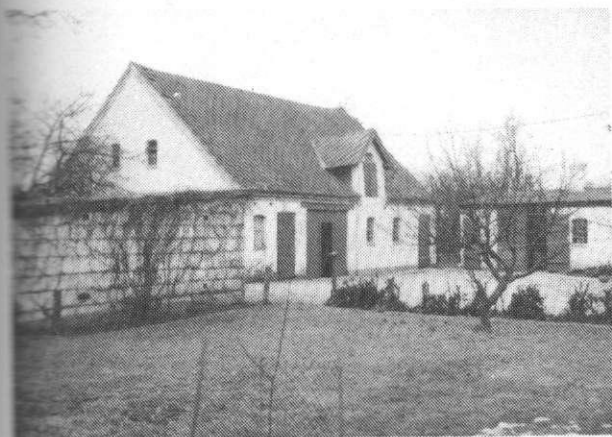

BEBYGGELSE. Beboelseshus med udhuse. Forhus, fritliggende villa, grundmuret $1\frac{1}{2}$ etage. Mod Sedenvej veranda og herover tagterrasse med adgang fra dør i en gavlkvist. Facademure pudse- de og hvidkalkede. Tegltag med halv- valme. Oprindelige vinduer er ud- skiftet med nye med 1 stor rude. Æl- dre malet fyldingsdør med ruder foroven. Det største udhus, der ligger parallelt med stuehuset, er grundmu- ret i 1 etage, gavlkvist med lem, mu- ret gesims, facademure hvidkalkede. Tag af diagonale cementsten, støbe- jernsvinduer. Det mindre udhus nord- vest for gårdspladsen er grundmuret hvidkalket og har halvtag af eternit. Træporte og støbejernsvinduer. Forhuset er opført i 1916-17.

BEPLANTNING. Ejendommen har smukke hegn af avnbøg mod nord og tjørn mod syd og vest. Bedet foran huset be- står af en rund græsplæne omgivet af stauder. På arealet nord herfor står to store birke og en blodbøg i græs med en randplantning af blomstrende buske. En lav hæk beklædt med vedbend indhegner begge disse haver. Et has- selhegn adskiller prydhaven fra den bagved liggende køkken- og frugthave. Syd for huset står frugttrær i græs.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Ejendommen er med sine velholdte bygninger en absolut positiv bestanddel af Seden-



BEBYGGELSE. Forhus i 2 etager. Bindingsværk. Lille tårn på sydøstlige hjørne. Trægesims. Hvidmalede tavler, rødmalet bindingsværk. Overdækning af træ ved hoveddør. Herover terrasse for 1.sal. Afvalmet tag beklædt med tagpap. 1 skorstenspipe. Varierende vinduer, dels med sprosser og dels med hele ruder. Hoveddør med diagonale rustikfyldinger. Et sidehus i 1 etage er bygget mod vestsiden i hele dennes længde.

Huset er antagelig opført i begyndelsen af 1900-årene.




BEPLANTNING. Haven har markante randbeplantninger. Nord for indkørslen står enkelte store ahorn, birke og seljerøn underplantet med snebær og syren. I et avnbøghegn langs Sedenvej står to store linde, en enkelt blodbøg og birke. Avnbøg iblandet hyld danner havens sydlige skel. Udenfor haven har ejendommen tre bevaringsværdige hegnsplantninger, tjørn ved nord- og vestskel og avnbøg mod syd.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Selv om husets arkitektur afviger fra Skibhusenes øvrige bygningers må det med sin noget isolerede beliggenhed betegnes som neutralt i bybilledet. Dette gælder i hvert fald, så længe der ikke sker noget med randbeplantningerne, som er af stor landskabelig værdi.


EJER 1979: Odense kommune.

vejs bebyggelse. Desværre skæmmes forhusets facade af de store vinduer. Haven er en vellykket landbohave på grundlag af en enkel plan med enkle materialer og af en høj standard med hensyn til vedligeholdelse. Randbeplantningen er af stor landskabelig værdi. *er opført omkring år 1940.*

EJER 1979: Odense kommune. *den består af en række popler og en enkelt sbrøn. Sybebrøns er plantet i skel mod syd og øst. Det vestlige skel er kun beplantet med anber i forbindelse med et bunkersanlæg, som ligger ved*

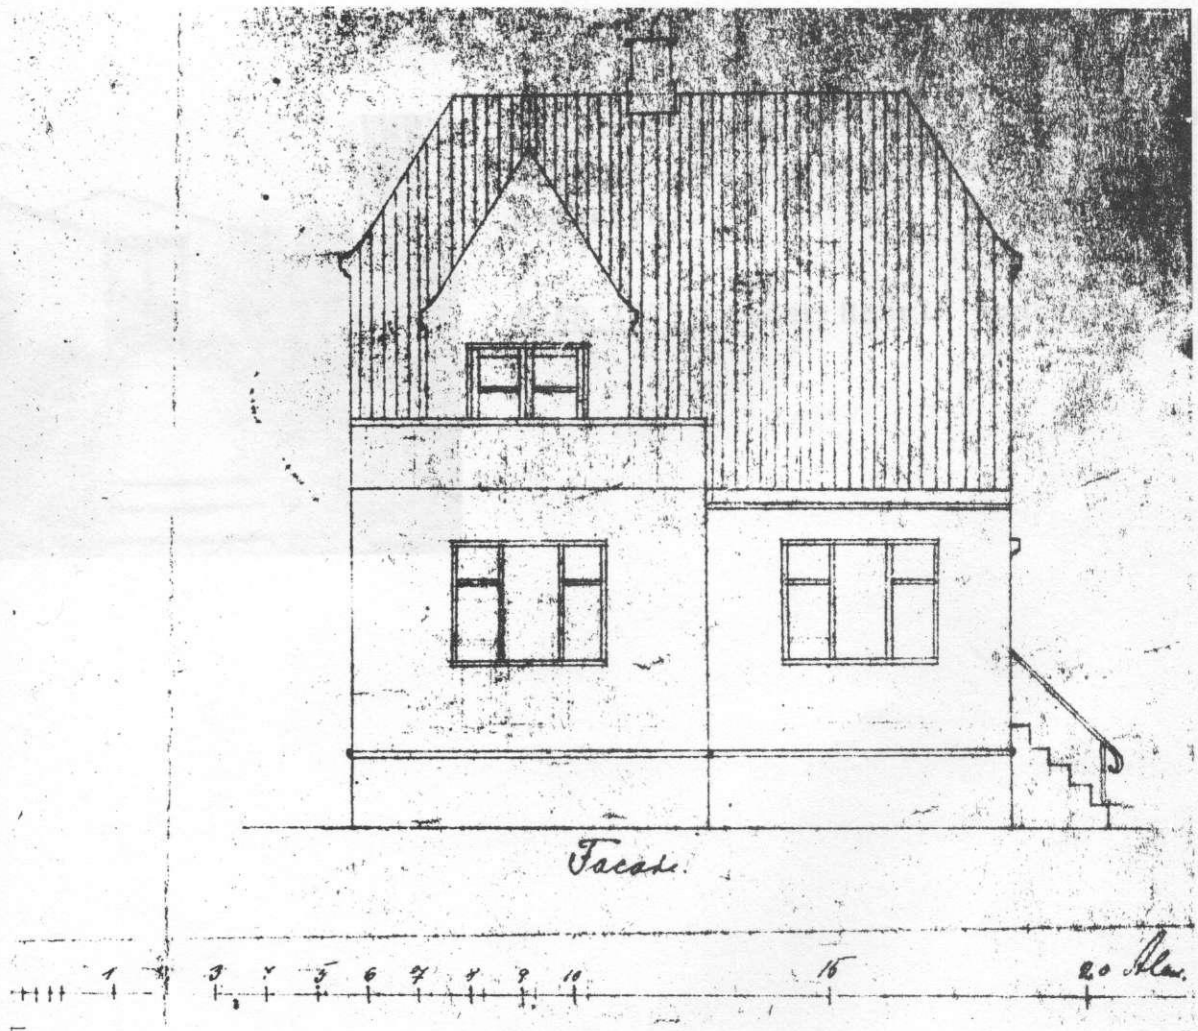


Bygningstegning fra 1916

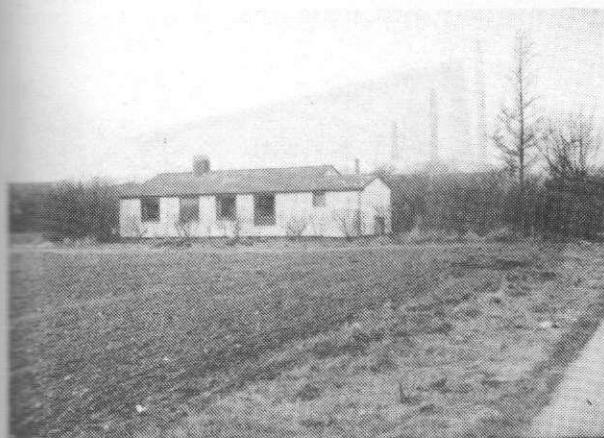

BEBYGGELSE. Parcelhus, grundmuret i 1 etage. Sokkel sort, facademure pudse- de og crememalede. Eternittag med lav rejsning. 1 skorstenspipe. Vinduer uden poste. Huset er opført omkring år 1960.

BEPLANTNING Hegnet mod vejen består af en række popler og en enkelt ahorn. Hybenroser er plantet i skel mod syd og øst. Det vestlige skel er kun beplantet med snbær i forbindelse med et bunkersanlæg, som ligger ved vejen.

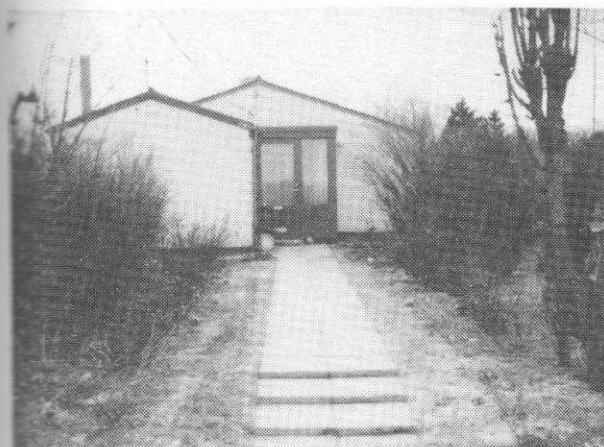

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er en neutral bestanddel af Sedenvejs be- byggelse.

EJER 1979: Peder Henrik Andersen.



BEBYGGELSE. Grunden er bebygget med en lang oplags- og depotbygning. Facademurene er røde tegl. Nordvestsiden opført som en udmuret betonkonstruktion med gennemgående højtsiddende vinduer. Halvtag med fald mod sydøst.

Bygningen er opført 1953.

BEPLANTNING. Grunden er åben mod vejen. Det sydøstlige skel er sammensat af æble, hyld, syren og mirabel. Mod syd står et hegn af tjørn og syren. En kraftig hæk af mirabel danner skel mod nord.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Bygningen virker helt fremmed i bymiljøet.

EJER 1979: Gudrun Anna Sørensen.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset udgør en positiv bestanddel af bymiljøet. En markstensbelægning langs husets nordfacade ville give en mere spændende overflade end fliser og samtidigt give mulighed for at få lidt grønt til at spire frem. En robust beplantning af samme karakter som baghavens hæk ses ved den østlige gavl.

EJER 1979: Torben Tinkler.



BEBYGGELSE. Forhus grundmuret $1\frac{1}{2}$ etage. 3 fag. Facademure i røde tegl. Tegltag med halvvalm mod nordøst. 1 skorstenspipe. Flagvinduer mod vejen og i stueetage i nordøstgavl. I samme gavls tagetage to 1-rammede vinduer symmetrisk om et 3-rammet. Ny fyldingsdør. Grundmurede udhuse med halvtag af eternit. Forhuset er bygget først i 1930-erne.

BEPLANTNING. Kørebanen afsluttes med en række fliser langs husets nordfacade. Et mindre areal ved den østlige gavl er afgrænset mod vejen af en række sten. Baghaven er afskærmet fra vejen af en pæn hæk af syren og snebær.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset udgør en positiv bestanddel af bymiljøet. En markstensbelægning langs husets nordfacade ville give en mere spændende overflade end fliser og samtidigt give mulighed for at få lidt grønt til at spire frem. En robust beplantning af samme karakter som baghavens hæk savnes ved den østlige gavl.

EJER 1979: Torben Tingkær.





BEBYGGELSE. Forhus grundmuret i $1\frac{1}{2}$ etage. 4 fag. Muret gesims og brandkam mod nr. 433. Sokkel sort. Facademure pudsede og hvidkalkede. Tag eternitbølgeplader. Ovenlysvinduer. 1 nyere skorstenspipe. Nyere vinduer med 1 stor rude og overramme. Nyere hoveddør. Udhus af træ, klinkbeklædt. Halvtag med tagpapbeklædning. Huset er opført omkring år 1890.

BEPLANTNING. Foran huset er der ingen beplantning. En smal rabat langs husets nordfacade er betonbelagt.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset ville have været smukkere med vinduer med poste og med tegltag. Alligevel må det betegnes som en positiv bestanddel af gadebilledet. Med hensyn til belægning mm. ville en traditionel markstensbelægning give en mere spændende overflade og ville tydeligere skabe afstand mellem huset og kørebanelen.

EJER 1979: H. Engelhardt Leo Olsen.

EJER 1979: Lorentz Peter May.

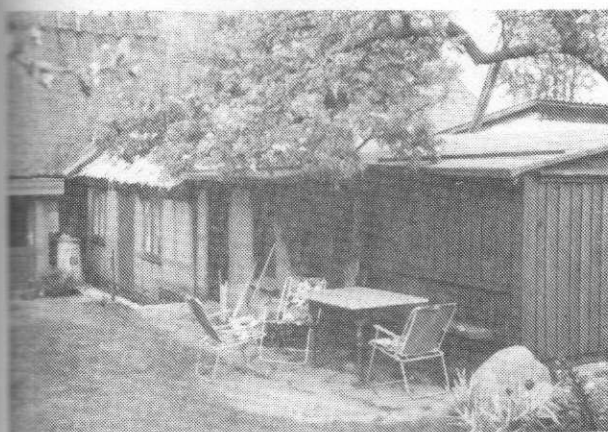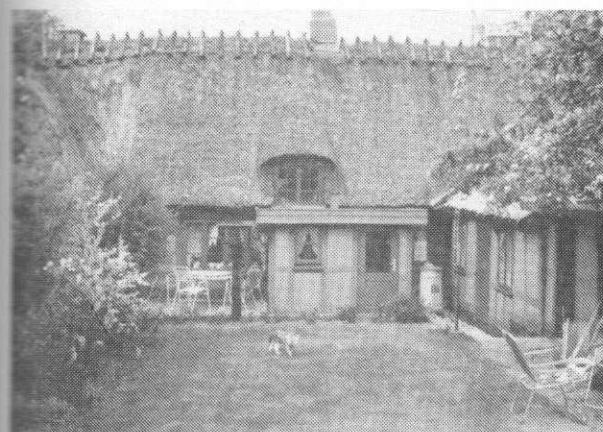

BEBYGGELSE. Forhus oprindelig bindingsværksbygget, nu grundmur. 1 etage. 4 fag. Facademure rødmaled. Stråtag med taskekvist mod haven, 1 skorstenspipe. Vinduer mod vejen brede flagvinduer. Tofløjet hoveddør med fyldinger. Mod haven 2-rammede sprossedelte vinduer. Udbygning mod haven. Teglhængt sidehus i østskel. Facadebehandling som forhuset. Igennem årene er huset blevet ombygget flere gange. Det oprindelige opførelsesår er 1790, og huset var da sammenbygget med Skibhusvej 431 (Reg.nr. 35 A). Delingen fandt sted i 1858.

BEPLANTNING. Husets tilbagetrukne placering gør, at den lille forhave er beskyttet på tre sider, og det afspejler sig i en varieret beplantning, hvor de største planter er fandens spadserestok, taks og ildtorn. Haven afsluttes mod vejen af en række sten.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Det smukke hus er en værdifuld bestanddel af gadebilledet. En lav hæk, der dels kunne indramme haven på den fjerde side og dels kunne skabe en kontrast til den fritvoksende beplantning bagved, var muligvis en finere løsning end den nuværende række sten.

EJER 1979: Lorentz Peter May.

35 A

SKIBHUSVEJ 431. MATR.NR. 42 b.




BEBYGGELSE. Huset er sammenbygget med Skibhusvej 433. Delvis bindingsværksbygget. Murværk rødmalet. Træværk i bindingsværk brunmalet. Tag med halvvalme, eternittækket. 1 nyere skorstenspipe. Vinduer dels oprindelige 2-rammede med sprosser og dels nyere 1- og 2-rammede uden sprosser. Huset er opført 1790, men har gennemgået ombygninger.

BEPLANTNING. Grunden afgrænses mod vejen af et lavt raftehegn med et lågeparti af trådhegn på jernrør. Et rustent trådhegn markerer det vestlige skel. Beplantningen er begrænset til sommerblomster.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er en værdifuld bestanddel af bybilledet. Dog savnes beplantning i gadebilledet på dette sted. Et træ burde plantes bagved raftehegnet, som også kunne tilplantes eller allerhelst erstattes af en tjørnehæk som forlængelse af tjørnehækken på nr. 36. En tjørnehæk kunne også erstatte det rustne trådhegn.

EJER 1979: Kurt Schandorph.

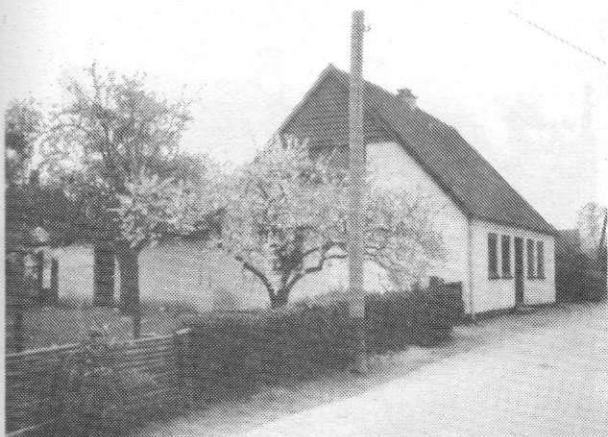

BEBYGGELSE. Fritliggende hus med udhus. Grundmuret i $1\frac{1}{2}$ etage på lav sokkel. 5 fag mod vejen. Enkel muret gesims. Gulkalkede facademure. Vestgavl fremtræder dog som blank mur. Taget er tækket med bølgeeternitplader. Det har tidligere haft halvvalme. De nye gavltrekanter er beklædt med træ. En nyere lav skorstenspipe. Vinduer i nordsiden er 2-rammede uden sprosser. I vestgavl 3- og 4-rammede vinduer. Gammel dobbelt fløjdør med fyldinger. Udhuset er opført i 1 etage i flugt med østgavl. Halvtag. Huset er opført i sidste halvdel af 1800-årene.



BEPLANTNING. Haven ved husets østgavl er meget enkel med tre frugttræer i græs. En tjørnehæk danner skel mod vejen, og et rustent trådhegn markerer det østlige skel. Adgangssten vest for huset afgrænses mod vest af en tjørnehæk. Det smalle areal langs husets nordfacade er belagt med marksten.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er en meget positiv bestanddel af gadebilledet, og haven er et godt eksempel på en vellykket landsbyhave, enkel udformet, nem at vedligeholde, og samtidigt nytte- og prydhave. Et mindre heldigt element er det rustne trådhegn i det østlige skel, her burde der være en tjørnehæk eller anden form for beplantning.



BEBYGGELSE Bindingsværkshus bygget i 1 etage på lav sokkel. 10 fag. Huset er sammenbygget med Skippervænget 4. Facademure har tidligere haft synligt bindingsværk. De er nu pudsede og kalkede. Tag med helgavle. Tagmateriale strå. 2 nyere skorstenspiber. Vinduer 2-rammede med vandrette sprosser. Nyere hoveddør.



Huset er antagelig opført i begyndelse af 1800-årene. I perioden 1814--1878 havde Skibhusenes skole til huse i bygningen.

BEPLANTNING. Den smalle rabat langs husets vestfacade er beplantet med roser og stokroser og indrammet mod vejen af et lavt gitterhegn. En parkeringsplads og en mindre blomsterhave ved den vestlige gavl er indhegnet af et primitivt trådhegn. Hegnet er beplantet med roser mod nord og en tjørnehæk mod øst.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er en yderst værdifuld bestanddel af Skibhusenes bebyggelse. Desværre skæmmes facaden af den nye hoveddør.

De anvendte former for indhegning er dog lidt primitive. Gitterhegnet foran huset må kunne undværes. Hegnet ved det nordlige areal kunne enten erstattes af en hæk eller skjules i en beplantning, der er mere velegnet til formålet end roser.

EJER 1979: Thyra Ingerline Johansen.

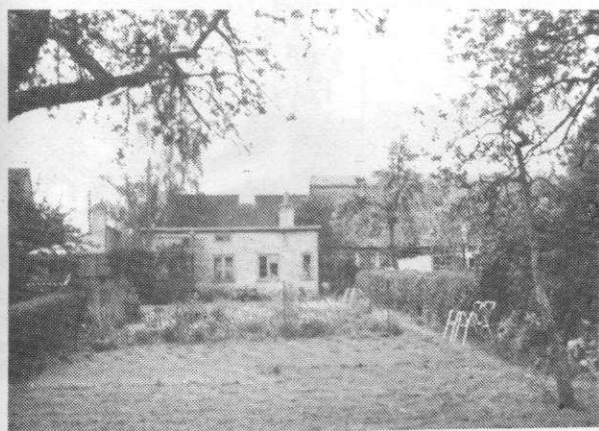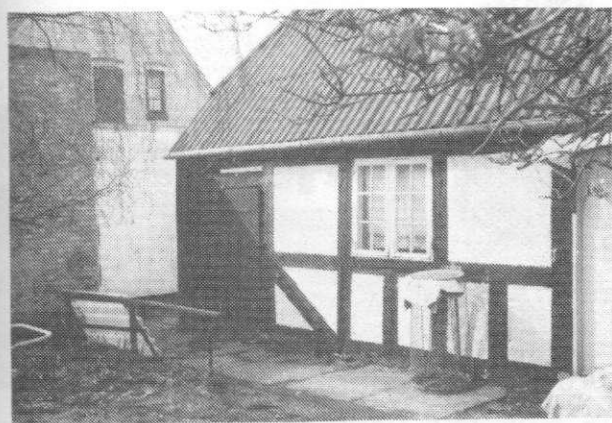

BEBYGGELSE. Forhus sammenbygget med Skippervænget 2. Huset er stærkt ombygget. Facademure i 1 etage, bindingsværk. Pudsede og hvidkalkede. Tag bølgeeternit. Lav halvvalm over sydgavl. 1 skorstenspipe. Vinduer nyere 3-rammede. Smuk malet dobbeltdør med fyldinger.

Huset er antagelig opført i begyndelsen af 1800-årene. Ved ombygningen har det desværre mistet en del af sin identitet. Baghuset er opført i 1 etage. Facaderne gule sten, halvtæg og 1 skorstenspipe. Tidligere snedkerværksted.


BEPLANTNING. Den smalle forhavel er belagt med perlesten, der er afgrænset af betonsten. I perlestenene vokser roser, en dværggran og enkelte enebær. En lav ligusterhæk markerer det sydlige skel.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Trods ombygning er huset stadig en positiv bestanddel af bebyggelsen. Beplantningens karakter og perlestenene har skabt en lidt trist have, en frodigere beplantning savnes. Anvendelse af bundplanter ville være en smukkere løsning end perlesten.

EJER 1979: Gundhild Mikkelsen.



BEBYGGELSE. Fritliggende hus. Grundmuret i $1\frac{1}{2}$ etage på lav sokkel. 5 uens fag. Savsnitgesims. Facademure hvidkalkede. Tag vingetegl. Helgavl mod nord. Halvvalm mod syd. 2 skorstenspiber. Vinduer flagvinduer og 3-rammede. Udhus i nordskel er grundmuret og har halvtæg. 1 skorstenspi-be. Forhuset antagelig opført omkring år 1850.

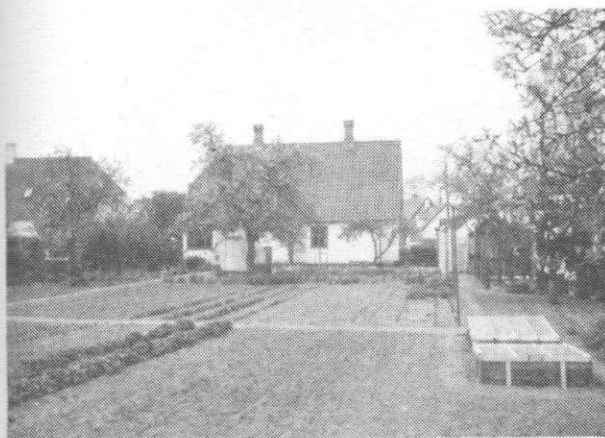

BEPLANTNING. Forhaven afgrænses mod vejen af en lav mur af fundamentsblokke og en række roser. Lave ligusterhække danner skel mod nord og syd. Den resterende beplantning består af en cotoneaster ved husets vestfacade og to bjergfyr ved sydgavlen.



ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset må betegnes som en positiv bestanddel af bybilledet. Forhavens afslutning med en mur af fundamentsblokke virker kold. En smukkere løsning ville være at erstatte muren med en ligusterhæk, som sammen med de eksisterende hække kunne danne en grøn ramme omkring forhaven.

EJER 1979: Viggo Nielsen.

EJER 1979: Poul D.B. Petersen.




BEBYGGELSE. Fritliggende hus. Vestsiden og gavle grundmurede. Østside bindingsværksbygget. Lille muret gesims og trekantfronton over hoveddør. 7 fag. Sokkel tjæret. Murværk hvidkalket. Tag bølgeeternit. Halvvalme. Vestsidens vinduer nye med store faste ruder og ventilationsrammer. Havesidens vinduer 2-rammede. Grundmuret hvidkalket udhus med halvtæg af eternitbølgeplader. Forhuset er antagelig opført i første halvdel af 1800-årene, men er i tidens løb stærkt ombygget.



BEPLANTNING. Den smalle forhave er beplantet med bjergfyr og stokroser. Plantebed afsluttes mod fortov af en lav mur af fundamentsblokke. En lav ligusterhæk markerer det nordlige skel.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er en positiv bestanddel af gadebilledet. Den kunstigt skabte højdeforskel ved fortovsbagkant af fundamentsblokke virker fremmedartet for omgivelserne. En smukkere løsning ville være en frodig bundplantning med solitære vækster.

EJER 1979: Poul D.B. Petersen.

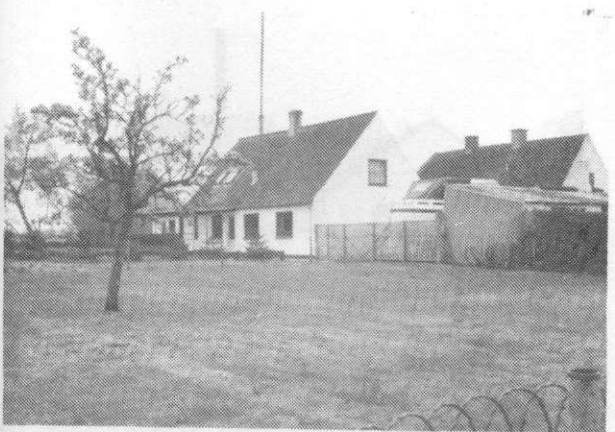

BEBYGGELSE. Bebyggelsen består af et forhus og et baghus, som ligger parallelt med forhuset. Forhuset er grundmuret i 1 etage. 7 fag. Muret gesims. Facademure kalkede. Gesims malet med gul farve. Taget vingetegl. Helgavl mod nord, halvvalm mod syd. Vinduer 2-rammede med sprosser.



Baghuset er grundmuret i 1½ etage. Længde som forhuset. Facademure hvidmalede. Tag bølgeeternit. Nyere flade kviste mod vest. Ovenlysvinduer mod øst. 1 skorstenspipe. Nye vinduer med store ruder.

Bygningerne er opført i sidste halvdel af 1800-årene.

BEPLANTNING. Forhaven er sparsomt beplantet med roser og berberis. Arealet er ikke vedligeholdt.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Trods forhusets dårlige vedligeholdelsesstand må bygningerne betegnes som positive bestanddele af Skippervængets gadebillede. Den eksisterende beplantning har ingen værdi og burde ryddes til fordel for ny beplantning.

EJER 1979: Odense kommune.

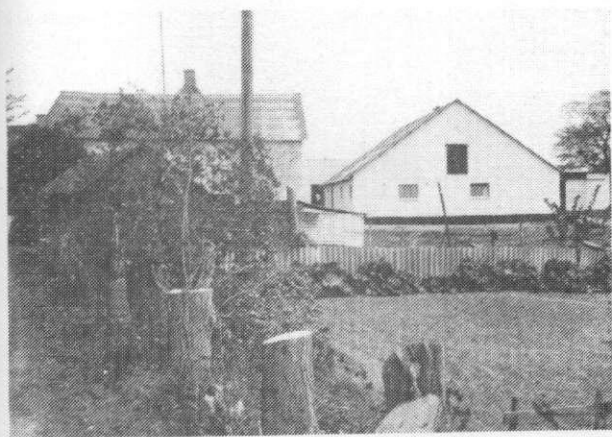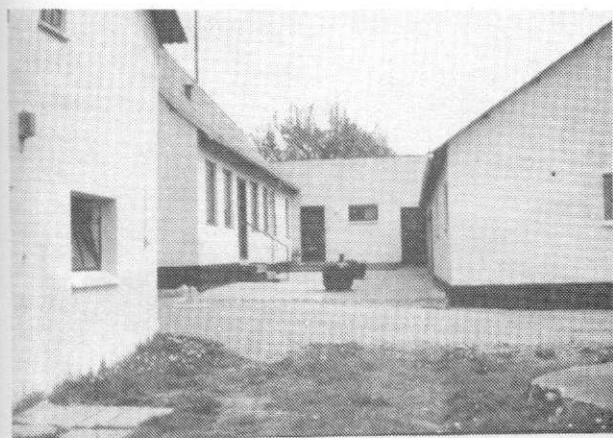

BEBYGGELSE. Landbrugsejendom med beboelse og udhuse. Forhus grundmuret i 1 etage. 7 fag. Facademure berappede og kalkede. Tag bølgeeternit med halvvalme. 1 skorstenspipe. Mod vejen nye vinduer med ældre fyldingsdør med rude. Udhus mod syd, grundmuret, berappede og kalkede facademure, tag bølgeeternit. Udhus mod vest grundmuret, 2 etager, eternittag. Sydligt udhus grundmuret i 1 etage. Facademure berappede og hvidkalkede. Tag bølgeeternit. En mellembygning med halvtag lukker den lille gårdsplads mod øst.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK: Med den Ejendommen er antagelig opført i slutningen af 1800-årene.


BEPLANTNING. Forarealets grusbelægning og kørebanens asfalt danner en sammenhængende flade. Enkelte kampesten forhindrer kørsel på forarealet. Langs husets nordfacade vokser enkelte buske af snebær, spiræa, forsythia og ildløn.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. De nye vinduer har forringet nordfacadens arkitektur. Bygningerne er dog positive bestanddele af bymiljøet. En lind plantet i grusbelægning ville dels gavne huset og dels være en smuk afslutning på Skippervænget. 4 stolper kunne beskytte træet og erstatte kampestenene.

EJER 1979: Hans Holm Nordtorp.

42 A


SKIPPERVÆNGET 9. MATR.NR. 36 b.

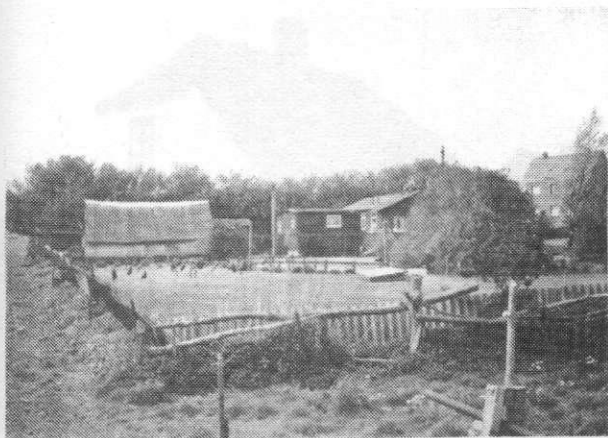

BEBYGGELSE. Beboelseshus og udhus. Beboelseshuset er opført af træ, og tagmaterialet er eternitbølgeplader. Udhuset er beklædt med eternitbølgeplader, og taget er af samme materiale.

BEPLANTNING. Grunden er delvis indhegnet mod nord af et hegn af poppel og syren. Et kraftigt mirabelhegn markerer det vestlige skel. Et hegn af bølgeeternit er opstillet langs det syd- og østlige skel.


ALMINDELIG KARAKTERISTIK: Med den tilbagetrukne beliggenhed må huset betegnes som neutralt i bybilledet. Anvendelse af bølgeeternit til indhegning af så stort et areal er både praktisk og æstetisk set en dårlig løsning. En hegnsplantning eventuelt suppleret med et trådhegn ville være en mere rimelig løsning.

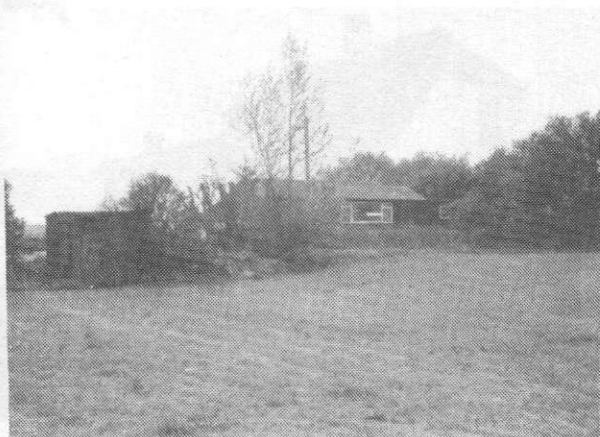

EJER 1979: Odense kommune.

positiv bestanddel af bebyggelsen. Tilbygningens facadevæg virker materiemæssigt set fremmedartet. De burde berappes, vandskures og kalkes. Et alternativ til forhavens stenkant er en lav hek. Enkelte træer kunne plantes ved husets sydgavl og tilbygning. Et kort stakit ved nordlige skel kunne erstattes af en hek for at bringe lidt mere plantemateriale ind i forhaven.

EJER 1979: Carl Aaga Andersen.

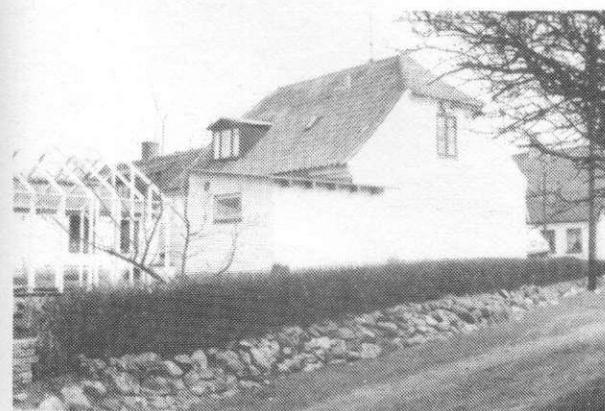


BEBYGGELSE. Fritliggende hus med udhus. Forhuset er grundmuret i $1\frac{1}{2}$ etage på lav sokkel. 5 fag mod vejen. Tandsnitgesims mod øst og profileret gesims mod vest. Facademure er pudse- de og hvidmalede. Ny udbygning af kalksandsten og med halvtag ved for- husets sydvestlige hjørne. Forhusets tag har halvvalme, og tagmaterialet er vingetegl. 1 lille kvist mod vest. Vinduerne mod vejen er flagvinduer, gavlvindue 2-rammet. Udhuset, der ligger i nordskel, er grundmuret, hvidkalket og har halvtag tækket med bølgeeternit.

Huset er opført sidst i 1800-årene.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Det stærkt

BEPLANTNING. Forhaven er tilplantet med roser. Bedet afsluttes mod vejen af en række sten. Haven afgrænses mod stien langs det sydlige skel af en lav ligusterhæk på toppen af en sten- belagt skråning.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er en positiv bestanddel af bebyggelsen. Tilbygningens facademure virker mate- rialelemæssigt set fremmedartede. De burde berappes, vandskures og kalkes. Et alternativ til forhavens stenkant er en lav hæk. Enkelte træer kunne plantes ved husets sydgavl og tilbyg- ning. Et kort stakit ved det nordlige skel kunne erstattes af en hæk for at bringe lidt mere plantemateriale ind i forhaven.

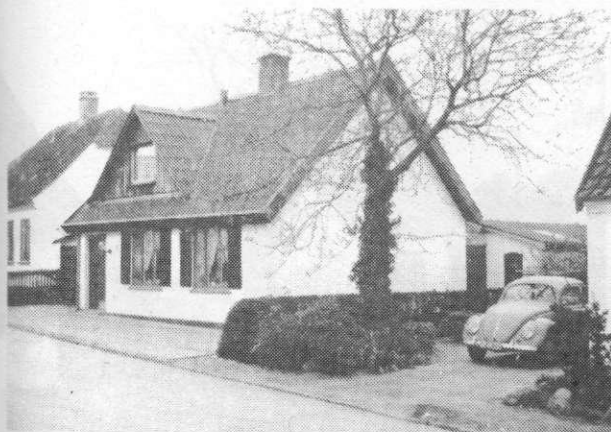

BEBYGGELSE. Fritliggende hus. Grundmuret i 1½ etage. 3 store fag mod vejen. Facademurene hvidmalede. Tag bølgeeternit (B-7). Stor trekantkvist mod vejen. 1 skorstenspipe. Vinduer mod vejen 3-rammede mod pynteskodder. Tilbygning med garage mod sydgavl. Tag bølgeeternit. Mindre udbygninger mod vest (mod haven). Huset er antagelig opført omkring år 1900.

BEPLANTNING. Den smalle forhave er flisebelagt. En ligusterhæk danner skel mod nord.



ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Det stærkt ombyggede hus udgør en neutral bestanddel af Skippervængets bebyggelse. Belægning af hele forarealet med fliser virker urimeligt. En beplantning foran huset ville være at foretrække.

EJER 1979: Viggo Verner Olsen.

EJER 1979: Knud Hennings Nielsen.



BEBYGGELSE. Fritliggende hus. Grundmuret i 1½ etage. 2 store fag mod vejen. Helgavle, muret gesims og ny muret indfatning om hoveddør. Facademure hvidkalkede. Tag vingetegl. Vindskeder ved gavle. 1 skorstenspipe. Vinduer er 2- og 3-rammede. Fyldingsdør med 1 rude foroven. Huset er antagelig opført omkring år 1900.

BEPLANTNING. En lille forhave tæt beplantet med taks, serbisk gran og fyr, med en række sten som kant mod fortov. Haven afgrænses af en elnehæk mod nord og en ligusterhæk mod syd. En valnød ved det sydlige skel er det ene af gadens to træer, og det er af stor værdi for gadebilledet.


ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er en positiv bestanddel af gadebilledet. Valnød er et godt eksempel på, at et stort træ har mere betydning for gadebilledet og bebyggelsen end mange blomster og buske. Beplantningen af serbisk gran og fyr er for voldsom til pladsen og burde fjernes til fordel for de taks, der kan beskæres.

EJER 1979: Knud Henning Nielsen.



BEBYGGELSE. Fritliggende hus. Grundmuret i 1 etage. 5 fag. Profileret tandsnitgesims på nordfacaden (mod Skibhusvej). Enkel muret gesims under halvvalme. Facademure hvidkalkede. Tag vingetegl. Halvvalme. 1 skorstenspipe. Nye vinduer med store ruder i facade mod Skibhusvej. I haven syd for huset fritliggende udhus opført af gasbetonblokke.

Forhuset er opført i sidste halvdel af 1800-årene.

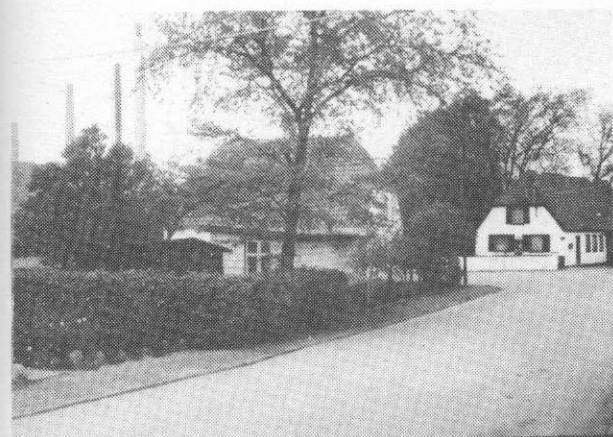

BEPLANTNING. Haven er indhegnet mod nord og øst af et trådhegn på jernstativ, et kort stykke af det østlige skel er elmehæk. Beplantning består af to grupper syrener, der indrammer husets nordfacade, og tre mindre birke ved den østlige gavl. En elm ved det østlige skel med krone langt ud over kørebanen er et vigtigt element i gadebilledet.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Det lille velproportionerede hus udgør en positiv bestanddel af bybilledet. Dog har de nye vinduer forringet den arkitektoniske værdi. Skippervænget mangler træer, derfor er det vigtigt at bevare elmen, selv om det er et træ, der normalt ikke kan anbefales til haver af almindelig størrelse. Gadebilledet kunne også forbedres ved, at trådhegnet blev erstattet af en beplantning.



BEBYGGELSE. Forhus grundmuret i 1. etage. Facademure pudsede og grønma-
lede. Tag vingetegl med halvvalme.
Skorstenspipe er fjernet. Vinduer er
2- og 3-rammede. I facaden mod vejen
er begge typer repræsenteret. Udhus
fremtræder med hvidkalkede ydermure
og teglhængt heltag.
Huset er antagelig opført sidst i
1800-årene.


BEPLANTNING. Det smalle forareal af-
grænses mod fortov af et trådhegn
suppleret med roser og to syrener.
Det vestlige skel er en hæk sammensat
af syren og hyld.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset har
sikkert haft en anden fagdeling med
2-rammede vinduer og dermed har det
været smukkere. Den grønne facadefar-
ve harmonerer dårligt med omgivelser-
ne. Dog må huset i kraft af sine pæne
proportioner betegnes som en positiv
del af bebyggelsen. En hækplantning
ville være mere velegnet til at skju-
le trådhegnet end den nuværende
beplantning af roser.

EJER 1979: Nielsine Hansen.
Grasplæne ville også reducere area-
lerne af bar jord. Beplantning burde
forenkles og samles i bede.

EJER 1979: Bendt Hansen.



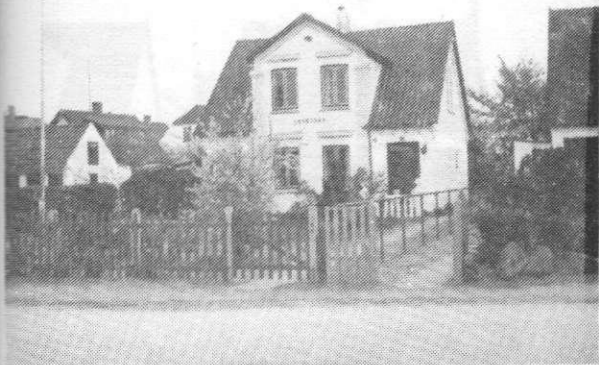


BEBYGGELSE. Fritliggende hus. Grundmuret i $1\frac{1}{2}$ etage. 4 fag. Pudsede og kalkede facader. Gavlkvist over 2 fag med hjørnelicener og kraftige lige bryn over vinduer. Iøvrigt profileret gesims. Tag vingetegl. 2-rammet kvist mod syd. 1 skorstenspipe. Vinduer 2-rammede sprossedelte. Ny fyldingsdør udført som den oprindelige. Grundmuret udhus langs østskel. Ensiddigt tagfald.

Huset er opført omkring år 1890.




BEPLANTNING. Forhaven afgrænses mod fortov af et stakit og en række roser. En hæk sammensat af hyld og syren danner skel mod øst, og et trådhegn på jernrør danner skel mod vest. Haven består af en mindre græsplæne og en meget varieret beplantning med megen bar jord imellem.

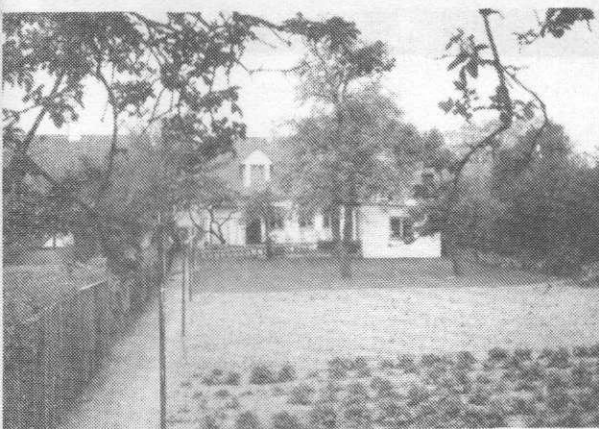

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Det smukke velproportionerede hus er en meget værdifuld bestanddel af Skibhusenes bebyggelse. Husets fine arkitektur kræver en forenkling af haven. Trådhegnet langs det vestlige skel burde erstattes af en hæk for klart at definere haverum. En større regulær græsplæne ville også reducere arealerne af bar jord. Beplantning burde forenkles og samles i bede.

EJER 1979: Bendt Hansen.

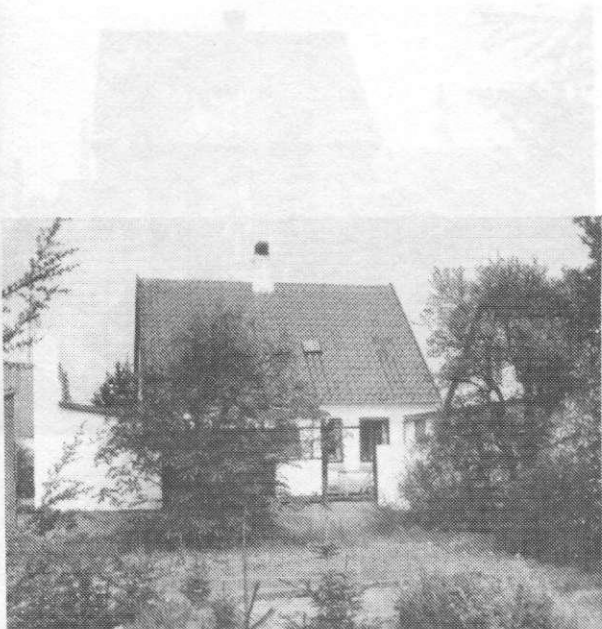


BEBYGGELSE. Fritliggende hus. Grundmuret i 1 etage. 2 brede vinduesfag og dør mod vejen. Varierende vinduesstørrelser mod haven. Facademure hvidkalkede. Tag vingetegl. 1 skorstenspipe. Udhuse grundmurede og hvidkalkede. Huset er opført omkring år 1900.

BEPLANTNING. Forhavens stedsegrønne beplantning af atlasceder, blågran, cypresser, taks og fyr afsluttes mod vejen af en berberishæk. Et trådhegn på jernrør markerer det østlige skel og en ligusterhæk det vestlige skel.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Facaden mod nord (mod vejen) er antagelig ombygget. Oprindeligt har vinduerne sikkert været 2-rammede. Huset må betegnes som en positiv bestanddel af bybilledet. Trådhegnet langs det østlige skel er meget trist og burde erstattes af en beplantning. Den stedsegrønne beplantning er et fremmedartet element, men det kunne afhjælpes ved at plante en del løvfældende træer som kontrast til alt det stedsegrønne.

EJER 1979: Louis H.N. Johansen.

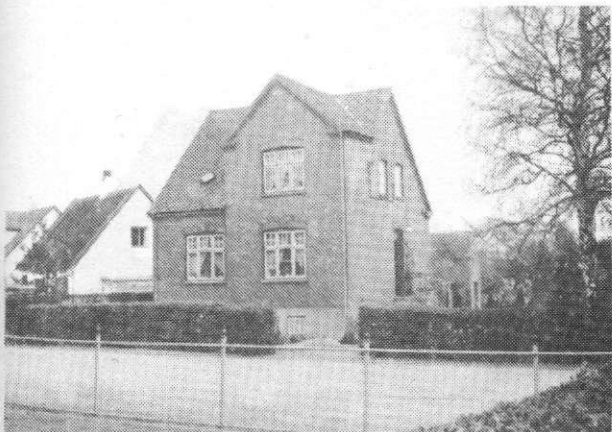

BEBYGGELSE. Fritliggende hus. Grundmuret i $1\frac{1}{2}$ etage på kælder. Ydermure røde tegl. 2 store fag mod vejen. Det vestlige fag optages af en gavlkvist med flunke i flugt med vestgavl. Tag af diagonale cementtagsten. Vinduer mod vejen 3-rammede med sprossede overrammer. Huset er opført 1916-17.

BEPLANTNING. Forhaven er afgrænset mod øst af en ligusterhæk og mod vejen af en hæk sammensat af tjørn, elm, mirabel, syren og bukketorn. Ved hækken og vest for indkørslen står en enlig birk. Forhaven er fortrinsvis udlagt til køkkenhave med lidt blomster foran huset. Det store areal mod vest er åbent mod vejen og mod det sydlige skel, medens en tjørnehæk markerer det vestlige skel.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset har lidt større dimensioner end Skibhusenes almindelige bebyggelse. Det er et solidt "murermesterhus", der må betegnes som neutralt i gadebilledet. Den store grund mangler beplantning. Husets markante form kunne mildnes ved at plante flere løvfældende træer i forhaven. Det åbne areal mod vest burde lukkes mod vejen af en hegnsplantering med træer. Dette forslag kunne skabe et smukkere gadebillede, fordi større beplantninger ikke findes i nærheden på grund af de gennemgående smalle forarealer.

51-52

SKIBHUSVEJ 407 og SKIBHUSVEJ 409.
Matr.nr. 50 m og matr.nr. 50 n.



BEBYGGELSE. Dobbелthus opført i 1½ etage på kælder. Huset har trempel. Facaderne fremtræder i røde tegl med murede gesimser. En bred gavlkvist med heltag på nordsiden forbinder de to ejendomme. En bred gavlkvist på sydsiden har fladt tag. Bortset fra nordsidens gavlkvist, der er zinkdækket, er tagmaterialet røde tegl. 2 skorstenspiber. Vinduerne, der er ret nye, er 1- og 2-rammede med hele vipperuder.

Dobbелthuset er opført 1931-32.



BEPLANTNING. Forarealet til Skibhusvej 407 er sparsomt beplantet med roser, der er indhegnet fra vejen af et stakit fastgjort til murede søjler. Indenfor tjørnehækken ved det østlige skel vokser et pæretræ, syrener og en cypres.

Forarealet til Skibhusvej 409 domineres af en cypres og en kristtjørn, underplantet med stauder. Haven afsluttes mod vejen og mod det vestlige skels ligusterhæk af en lav plantestensmur beplantet med blåpude og sommerblomster.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Det solide og velbyggede hus er, ligesom naboejendommen, et typisk "murermeisterhus", en benævnelse der i almindelighed borger for en god håndværksmæssig kvalitet. Huset er neutralt i bybilledet. Forholdet mellem den smalle forhave og den store bygningsmasse er

vanskelig at løse tilfredsstillende. Forhaverne burde udformes ensartede for begge boliger med en frodig beplantning fremfor stakitter eller plantesten. Den eksisterende cypres er dystre, og den er næppe særlig hensigtsmæssig. Plantning af vejtræer i fortovsareal kunne måske være en mulighed for at få en beplantning, der kunne harmonere med bygningen.


EJER 1979: Skibhusvej 407, Ejvind Gottlieb Rasmussen. Skibhusvej 409, Carl Bertel Marius Larsen.

BEPLANTNING: Den smalle forhave er beplantet med ærter, ribes og hypericum. Et enkelt træ ved indkørslen er meget beskåret på grund af



burde plantes for at skabe en større frodighed, men udvalg og placering må gøres med hensyntagen til de eksisterende luftledninger.

EJER 1979: Jens Marius Mathiesen

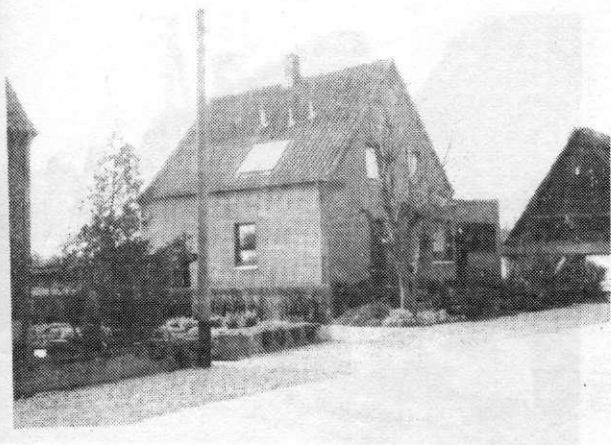

BEBYGGELSE. Fritliggende hus opført i 1½ etage på kælder. Facademure af røde tegl med murede gesimser. En flad karnap på nordgavlen (mod vejen). Huset har trempel. Taget er røde vingetegl, 1 skorstenspipe. Vinduerne er ret nye med store ruder. En udbygning mod vest i 1 etage har tidligere rummet en bagerbutik. I en udbygning mod syd, med gulv i niveau som forhusets kælder, var bageriet indrettet. Huset er bygget år 1930.



BEPLANTNING: Den smalle forhave er beplantet med enebær, ribes og hypericum. Et æbletræ ved indkørslen er stærkt beskåret på grund af luftledninger. plantet med roser og vinca.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Også her må det bemærkes, at huset sikkert har været kønnere med de oprindelige "flagvinduer". Alligevel må det betegnes som en positiv bestanddel af bebyggelsen. Flere løvfældende træer burde plantes for at skabe en større frodighed, men artsvalg og placering må gøres med hensyntagen til de eksisterende luftledninger.

EJER 1979: Jens Marinus Mathiesen



BEBYGGELSE. Fritliggende hus. Bindingsværksbygget i 1 etage. 7 fag. Facademure skalmurede og hvidkalkede. Synlige spærender. Gavle overkalket bindingsværk. Stråtag med halvvalm mod vest. Helgavl mod øst. 1 nyere skorstenspipe. Lille nyere kvist over hoveddør. Mod vejen afsluttes taget forneden med et par rækker tagsten. 2-rammede vinduer med 1 vandret sprosse mod vejen. Gavlvindue mod vest 2-rammet sprossedelt med 6 ruder i hver ramme. Vinduer mod haven er nyere 2-, 3- og 4-rammede. Huset er opført omkring år 1850.

BEPLANTNING. Forarealet er en smal rabat beplantet med roser og vinca.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Det smukke hus må betegnes som en yderst værdifuld bestanddel af Skibhusenes bybillede. Med hensyn til beplantningen kunne en finere virkning skabes ved at indramme forarealets rosenbed med en lav hæk.


EJER 1979: Arne Svend Pedersen.



EJER 1979: Karl Christian Andersen.



BEBYGGELSE. Forhus grundmuret i 1 etage. 7 fag mod vejen. Tandsnitsgesims. Facademure hvidkalkede, gesims malet. Stråtag med tagsten forneden. Ingen skorstenspipe. Lille kvist over det vestligste vinduesfag. 2-rammede vinduer med 2 vandrette sprosser i højden. Grundmuret udhus i 1 etage. Hvidkalkede facademure. Stejlt skifertag med helvalme. 1 skorstenspipe. Stort vindue med 1 lodpost. Forhus opført omkring år 1850.

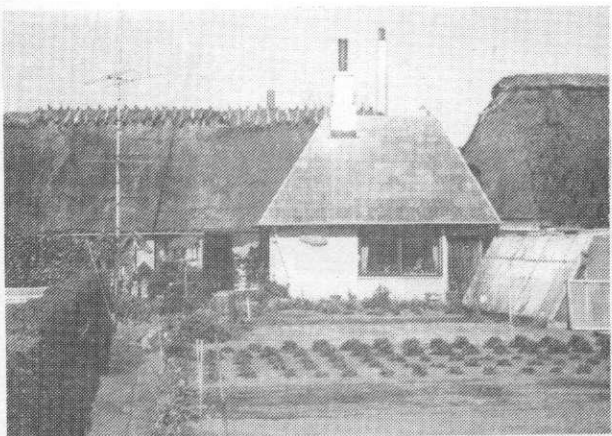


BEPLANTNING. Den smalle rabat langs husets nordfacade afsluttes mod vejen af en række sten. Beplantning er diverse former for stedsegrønt - cypres, dværgfyr, gran og ildtorn.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Det lange lave hus er en yderst værdifuld bestanddel af Skibhusenes bebyggelse. Beplantningen er dog ikke særlig hensigtsmæssig. Arterne bliver for store til den smalle rabat, og de anvendte stedsegrønne vækster er fremmedartede for omgivelserne. Bedst kunne tilplantes med en lav bundplantning med grupper af løgvækster og stauder omgivet af en lav hæk i stedet for den nuværende stenkant.

EJER 1979: Karl Christian Andersen.






BEBYGGELSE. Grundmuret hus med udhus. Forhuset er opført i 1 etage på lav sokkel, som er sortmalet. Murværk er hvidkalket. Enkel muret gesims. Taget er tækket med strå og er sammenhængende med taget på Skibhusvej 401 og med halvvalm mod vest. 1 skorstenspipe. Vinduer er nye med 1 stor rude og ventilationsrude. Udhus i 1 etage med halvtæg. Murværk er hvidkalket. Forhuset er antagelig opført omkring år 1850.

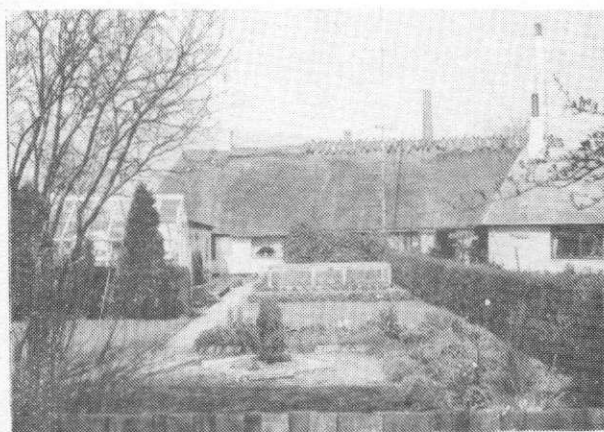

BEPLANTNING. Forarealet er smalt med mindre planter af cypresser, fyr og ildtorn. Bedet afsluttes mod vejen af en række sten. Det vestlige skel er markeret af liguster, ribes, tjørn og flethegn.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Trods den forringelse af husets arkitektoniske værdi, der er sket ved at forsyne det med moderne vinduer, må det stadig betegnes som en værdifuld bestanddel af bybilledet. Forarealet til Skibhusvej 399 og Skibhusvej 401 burde udformes, så de tilsammen dannede en helhed. En smukkere løsning af havens indramning ville være en lav hæk i stedet for den nuværende stenkant. Bedet kunne tilplantes med en lav bundplantning med grupper af løgvækster og stauder.

EJER 1979: Frederik C. Christensen.

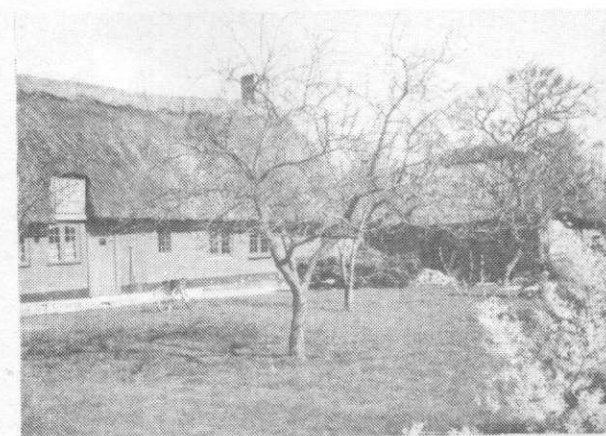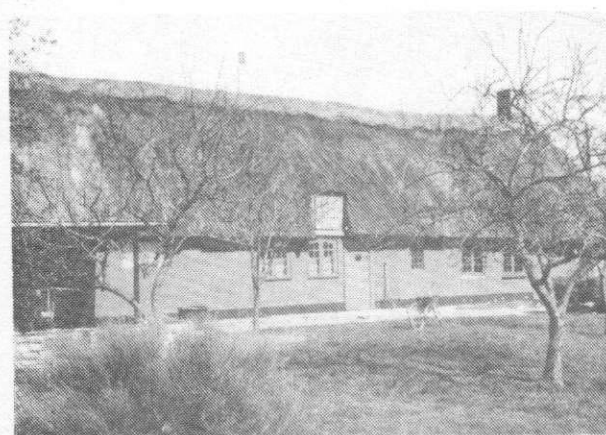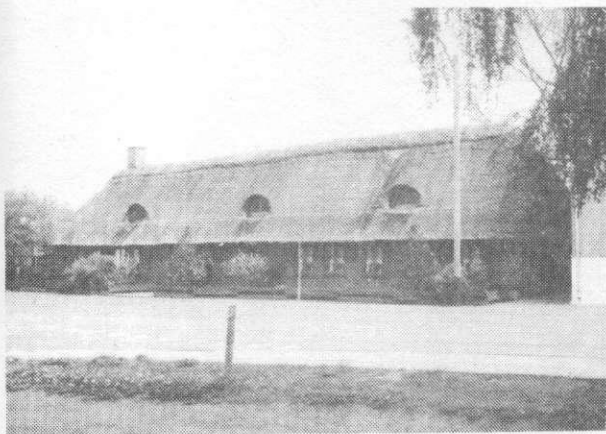


BEBYGGELSE. Beboelseshus og udhus. Forhuset er opført i $1\frac{1}{2}$ etage. Facadeydermure er skalmuret bindingsværk, som er rødkalket. Sokkelen er tjæret. Tagmaterialet er strå. Huset har 1 skorstenspipe i den østlige ende af tagryggen. Mod nord er placeret 3 små afrundede kviste og mod syd 1 facadekvist med lem. Taget har halvvalme. Vinduer mod nord (vejen) er overvejende oprindelige 2-rammede med sprosser og 3 ruder i hver ramme. Der er dog indsat et nyere blomstervindue. Mod syd (haven) er indsat nye vinduer med samme karm mål som de gamle, men med 8 ruder i hver ramme. Ny fyldingsdør tilpasset huset. Udhuset fremtræder med bindingsværksbyggede rødkalkede ydervægge og afvalmet stråtag. Huset er antagelig opført i begyndelsen af 1800-årene.

BEPLANTNING. Den lange smalle forhave er tilplantet med lave buske som potentil, laurbær og buksbom. Beplantningen er beskyttet af et lavt fodhegn. Ved indkørslen er der en beplantning med enkelte syrener, guldregn og birk. En stor poppel bagved huset syner meget i gadebilledet.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset indgår som en yderst værdifuld enhed i Skibhusenes bebyggelse. Fodhegnet virker for massivt, men dette kunne afhjælpes med en beplantning af ved-



bend. En alternativ løsning kunne være en lav hæk af f.eks. avnbøg eller alperibs, med en lav bundplantning og enkelte vækster bagved.

EJER 1979: Poul Jørgen Jensen.

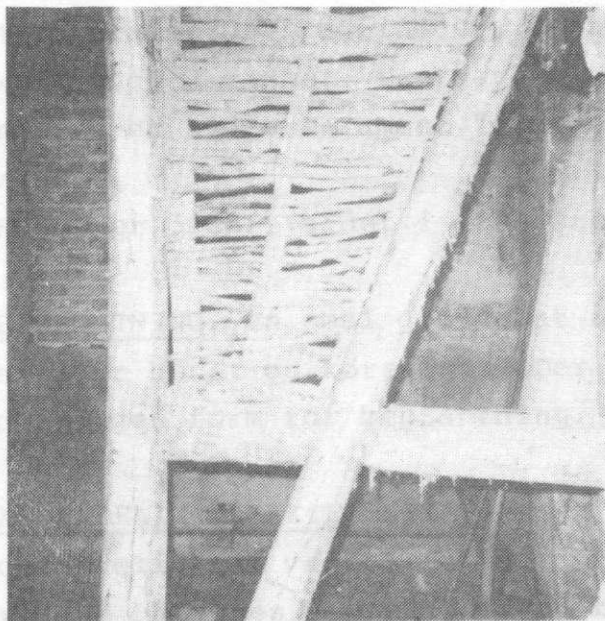

Bindingsværksvæg med vidjefletværk til den sængende beplantning kan forholdene forbedres. Kommunen har en mulighed for at etablere beplantningssæt og træer i parkeringsarealet ved den østlige gavl, men det må indgå i en samlet plan. Foreløbig kunne der plantes f.eks. ved bunden af gavlens.

EJER 1979: Odense kommune.

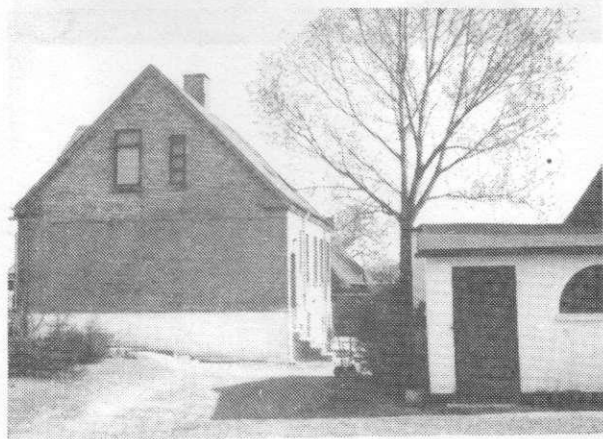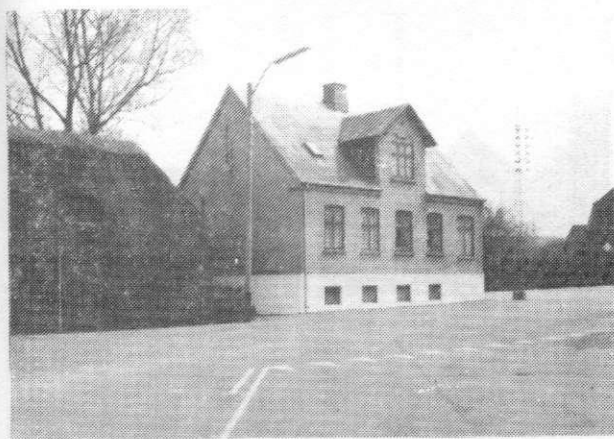


BEBYGGELSE. Fritliggende hus opført i 1½ etage på høj kælder. 5 fag mod vejen. Facademure fremtræder i gule tegl. Sökkelen er hvidkalket. Facadekvist midt på nordsiden. Nordfacade afsluttes foroven med gesims med tandsnit. Sydfacaden med enkel muret gesims og gavlene med murede bånd med tandsnit. Heltag tækket med naturskifer. 1 skorstenspipe. Vinduerne i nordfacaden er flagvinduer, i gavlkvist dog 3-rammet. Vestgavlen skæmmes af et nyere 1-rammet "fremmed" vindue. Huset er opført sidst i 1800-årene.

BEPLANTNING. En smal grusrabat adskiller huset og kørebanen. Der findes ingen form for beplantning.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset, der oprindeligt har været bygget til bageri, må betegnes som en positiv bestanddel af bybilledet. Med hensyn til den manglende beplantning kan forholdene forbedres. Kommunen har en mulighed for at etablere beplantninger og vejtræer i parkeringsarealet ved den østlige gavl, men det må indgå i en samlet plan. Foreløbig kunne der plantes f.eks. vedbend ved gavlen.

EJER 1979: Odense kommune.

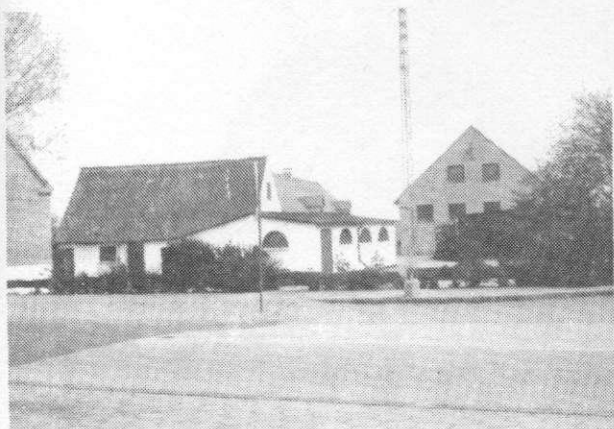


BEBYGGELSE. Landbrugsbygninger uden beboelse. Langs vestskellet ligger en nyere ca. 24 m lang og 12 m bred længe, grundmuret med facademure af gule tegl og heltag af bølgeeternitplader. Kvadratiske vinduer med 6 ruder. Gårdanlæggets bebyggelse afsluttes mod nord (mod Skibhusvej) af en klynge mindre sammenbyggede avlsbygninger. Med gavl mod Skibhusvej ligger en grundmuret hvidkalket lav bygning med eternittag, lav rejsning og med halvcirkelformede vinduer i gavl og vestside. Vinkelret på og sammenbygget med dette hus er opført en grundmuret, hvidkalket bygning i 1 etage med eternittækket heltag. Langs østskellet ligger en bindingsværksbygget hvidkalket bygning, som antagelig er gårdens ældste. Også dette hus har heltag tækket med bølgeeternit. Gårdens bebyggelse afsluttes mod syd af en ca. 35 m lang og 11 m bred fritliggende længe - opført i østskel. Facademure er oprindeligt gule, nu grå tegl og taget bølgeeternit.

BEPLANTNING. En rabat i fortovsbagkant er tilplantet med diverse blomstrende buske. Den nordligste bygning ved markvejen har en stor hassel og en række æble- og pæretræer langs den vestlige facade.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Gårdens oprindelige stuehus lå langs Skibhusvej i flugt med reg. nr. 58. Det var en lav stråtagt 1-etages længe. De nuvæ-

rende bygninger er neutrale i bybilledet. Berapning, vandskuring og kalkning af de to store avlsbygninger ville være til gavn for miljøet. Den nuværende blandede beplantning i fortovsbagkanten har ikke det nødvendige format til at mildne de store belagte arealer. Et smukkere gadebillede kunne skabes ved en afskærmende beplantning af løvtræer, der kunne skjule gårdens forskelligartede bygningsformer. Odense kommune har også mulighed for at forbedre gadebilledet ved at plante vejtræer i de nuværende parkeringsarealer.

EJER 1979: Odense kommune.

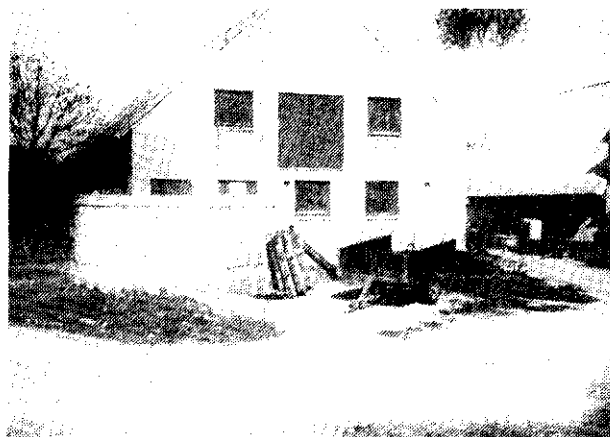



BEBYGGELSE. Fritliggende hus (tidligere købmandsbutik) med udhuse. Forhuset er opført i $1\frac{1}{2}$ etage på kælder. Facadeydermure af røde tegl, hvidkalket etagegesims mellem kælder- og stueetage, gavlkvist på østside og hjørnekarnap på husets nordøstlige hjørne. Tidligere butiksindgang. Taget, der har halvvalme, er tækket med cementtagsten, lille tagkvist mod vest og 2 skorstenspiber. Vinduer har oprindelig været 2- og 3-rammede med poste og overrammer. Enkelte er udskiftet med vinduer med store ruder. Nyere pæn fyldingsdør.

Huset er opført i 1914-15.


ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Det beskæd-

BEPLANTNING. En smal rabat ved husets nordgavl er beplantet med ildtorn, cotoneaster og mahonia. Roser er plantet langs det vestlige skel. Haven afgrænses til markvejen mod øst af en tjørnehæk, der afsluttes ved huset af en fyr og en himalajacer. Baghaven er meget fin med frugttræer og to store og bevaringsværdige valnøddetræer ved det sydlige skel.

EJER 1979: Johan Henry Rasmussen.


ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er en neutral bestanddel af bebyggelsen. En større forhave ville være ønskelig til så stort et hus. Situationen kan afhjælpes ved, at Odense kommune etablerer vejtræer i de nuværende parkeringsarealer.

EJER 1979: Anne Marie Larsen.

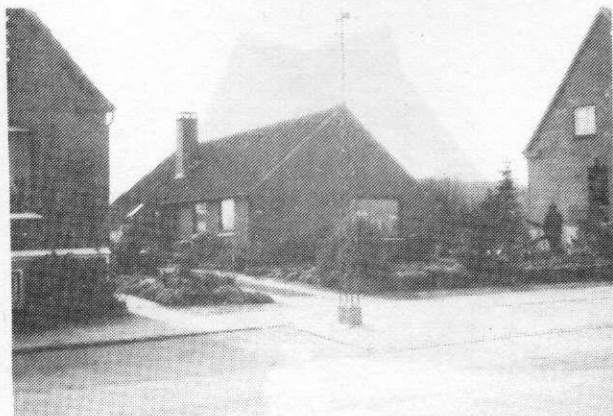

BEBYGGELSE. Fritliggende parcelhus i 1 etage på lav sokkel. Facademure fremtræder med røde tegl, og taget er tækket med røde vingetegl. 1 skorstenspipe i den østlige tagflade. Vinduer med store ruder. Huset er opført i 1961.

BEPLANTNING. En åben forhave, der består af en græsplæne omgivet af rabatter til roser og diverse stedsegrønne vækster. Haven afsluttes mod fortov af en lav plantestensmur. Roser og spirea er plantet langs det østlige skel.

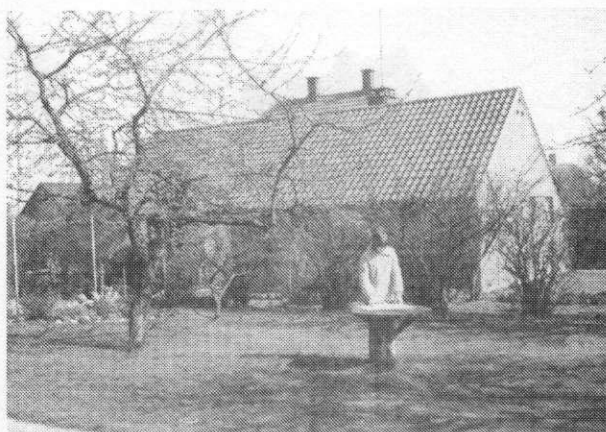

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Det beskeden velproportionerede hus må betegnes som en positiv bestanddel af bebyggelsen. Dog kunne haven gøres mere interessant ved at der plantes enkelte løvfældende træer for at give mere variation i højde. Odense kommune bør plante vejtræer i parkeringsarealet for at mindske de store triste belagte flader.


EJER 1979: Johan Henry Rasmussen.



EJER 1979: Carl Erik Andersen.



BEBYGGELSE. Fritliggende beboelseshus i 1½ etage på kælder. Sokkelen er pudset, og facaderne er murede af røde tegl. På nordsidens østlige del er udbygget en flad pudset karnap. Over denne en gavlkvist. Murede gesimser. Taget er tækket med røde vingetegl. 1 skorstenspipe og 3-rammet tagkvist mod syd. Vinduerne har oprindelig alle været delte med poste og sprosser. Enkelte er nu udskiftet med vinduer med store ruder. Ny pæn fyldingsdør. Huset er opført år 1923.

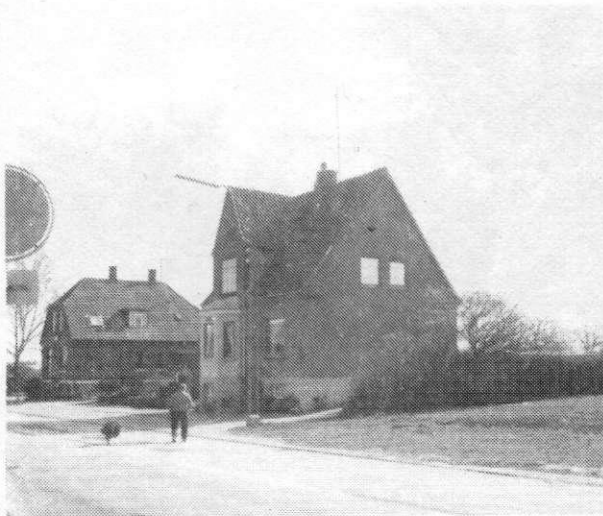

BEPLANTNING. En smal rabat ved husets nordfacade er beplantet med cotoneaster. En tjørnehæk langs det vestlige skel afsluttes ved huset af en røn og syrener. Det østlige skel er markeret af tråd på jernstolper, et smalt bed foran er ikke beplantet.



ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Desværre skæmmes husets oprindelige gode byggestil af de nye vinduer. På trods heraf må det betegnes som neutralt i gadebilledet. Beplantningen langs det syd- og vestlige skel danner en fin overgang fra have til mark. En beplantning, der kunne mildne noget på husets format, savnes ved det østlige skel. Gadebilledet kunne forbedres ved, at Odense kommune planter vejtræer i parkeringsareal.

EJER 1979: Carl Erik Andersen.



BEBYGGELSE. Fritliggende beboelseshus med udhus. Forhuset er opført i 1½ etage af gule tegl på lav sokkel. 4 fag mod nord (mod Skibhusvej). Gavlkvist over 2 fag symmetrisk på nord-siden. Let buede vinduesstik med bryn, gesims med tandsnit. Tagmaterialet er cementtagsten. Vinduerne er nye med store ruder. Huset er opført år 1904.



BEPLANTNING. Pæne tjørnehække danner skel til marken mod syd og øst og Ejbygade mod vest. En smal rabat ved husets nordfacade består af en stensætning med roser, ildtorn og pudeplanter. Ved husets vestgavl vokser en gruppe mindre østrigsk fyr og et meget smukt og bevaringsværdigt valnøddetræ. Baghaven er beplantet med frugttræer, blomstrende buske og en gruppe østrigsk fyr.

ALMINDELIG KARAKTERISTIK. Huset er smukt i sine proportioner og faste fagdeling, men også her er der sket en forringelse af arkitekturen ved at indsætte vinduer med store ruder. Huset indgår dog som en positiv bestanddel i bybilledet. Den fritliggende have har gode træer og en enkel men smuk indramning.

EJER 1979: Høffner Sørensen.

Registreringen er udarbejdet af:

Arkitekt John Tommerup, Byplanafdelingen

Tekn.assistent Michael Bellham, Stadsgartnerens afdeling

Tekn.tegner Marianne Sørensen, Planlægningsafdelingen

Kontaktmand for Skibhusenes Bylaug: Maler Lorentz May

Maskinskrivning: Oass. Jytte Sørensen

Forsidefoto: Bjarne Bendtsen, Byplanafdelingen

Trykt i Odense Magistrat. 1. afdeling

Omslag, indbinding samt tryk af kortbilag: HS Kopitryk A/S

HAVNEGADE

BÅGGADE


SKIBHUSVEJ


Ostergade
Vatnød
Hornhede
63

1 2 3 4 5 6
Frugter
Lærke
Birk
Platan
Kastanje
Elm
Ege
Hvid
Mirabel
Rødgran
Høg
55
56
57
58
59
60
61
62
Kirseb.
Vatnød
Hornhede
Mirabel

7
Bjørn
Ege
Birk
Tinde
Hvid
Mirabel
Rødgran
Høg

8 9 10

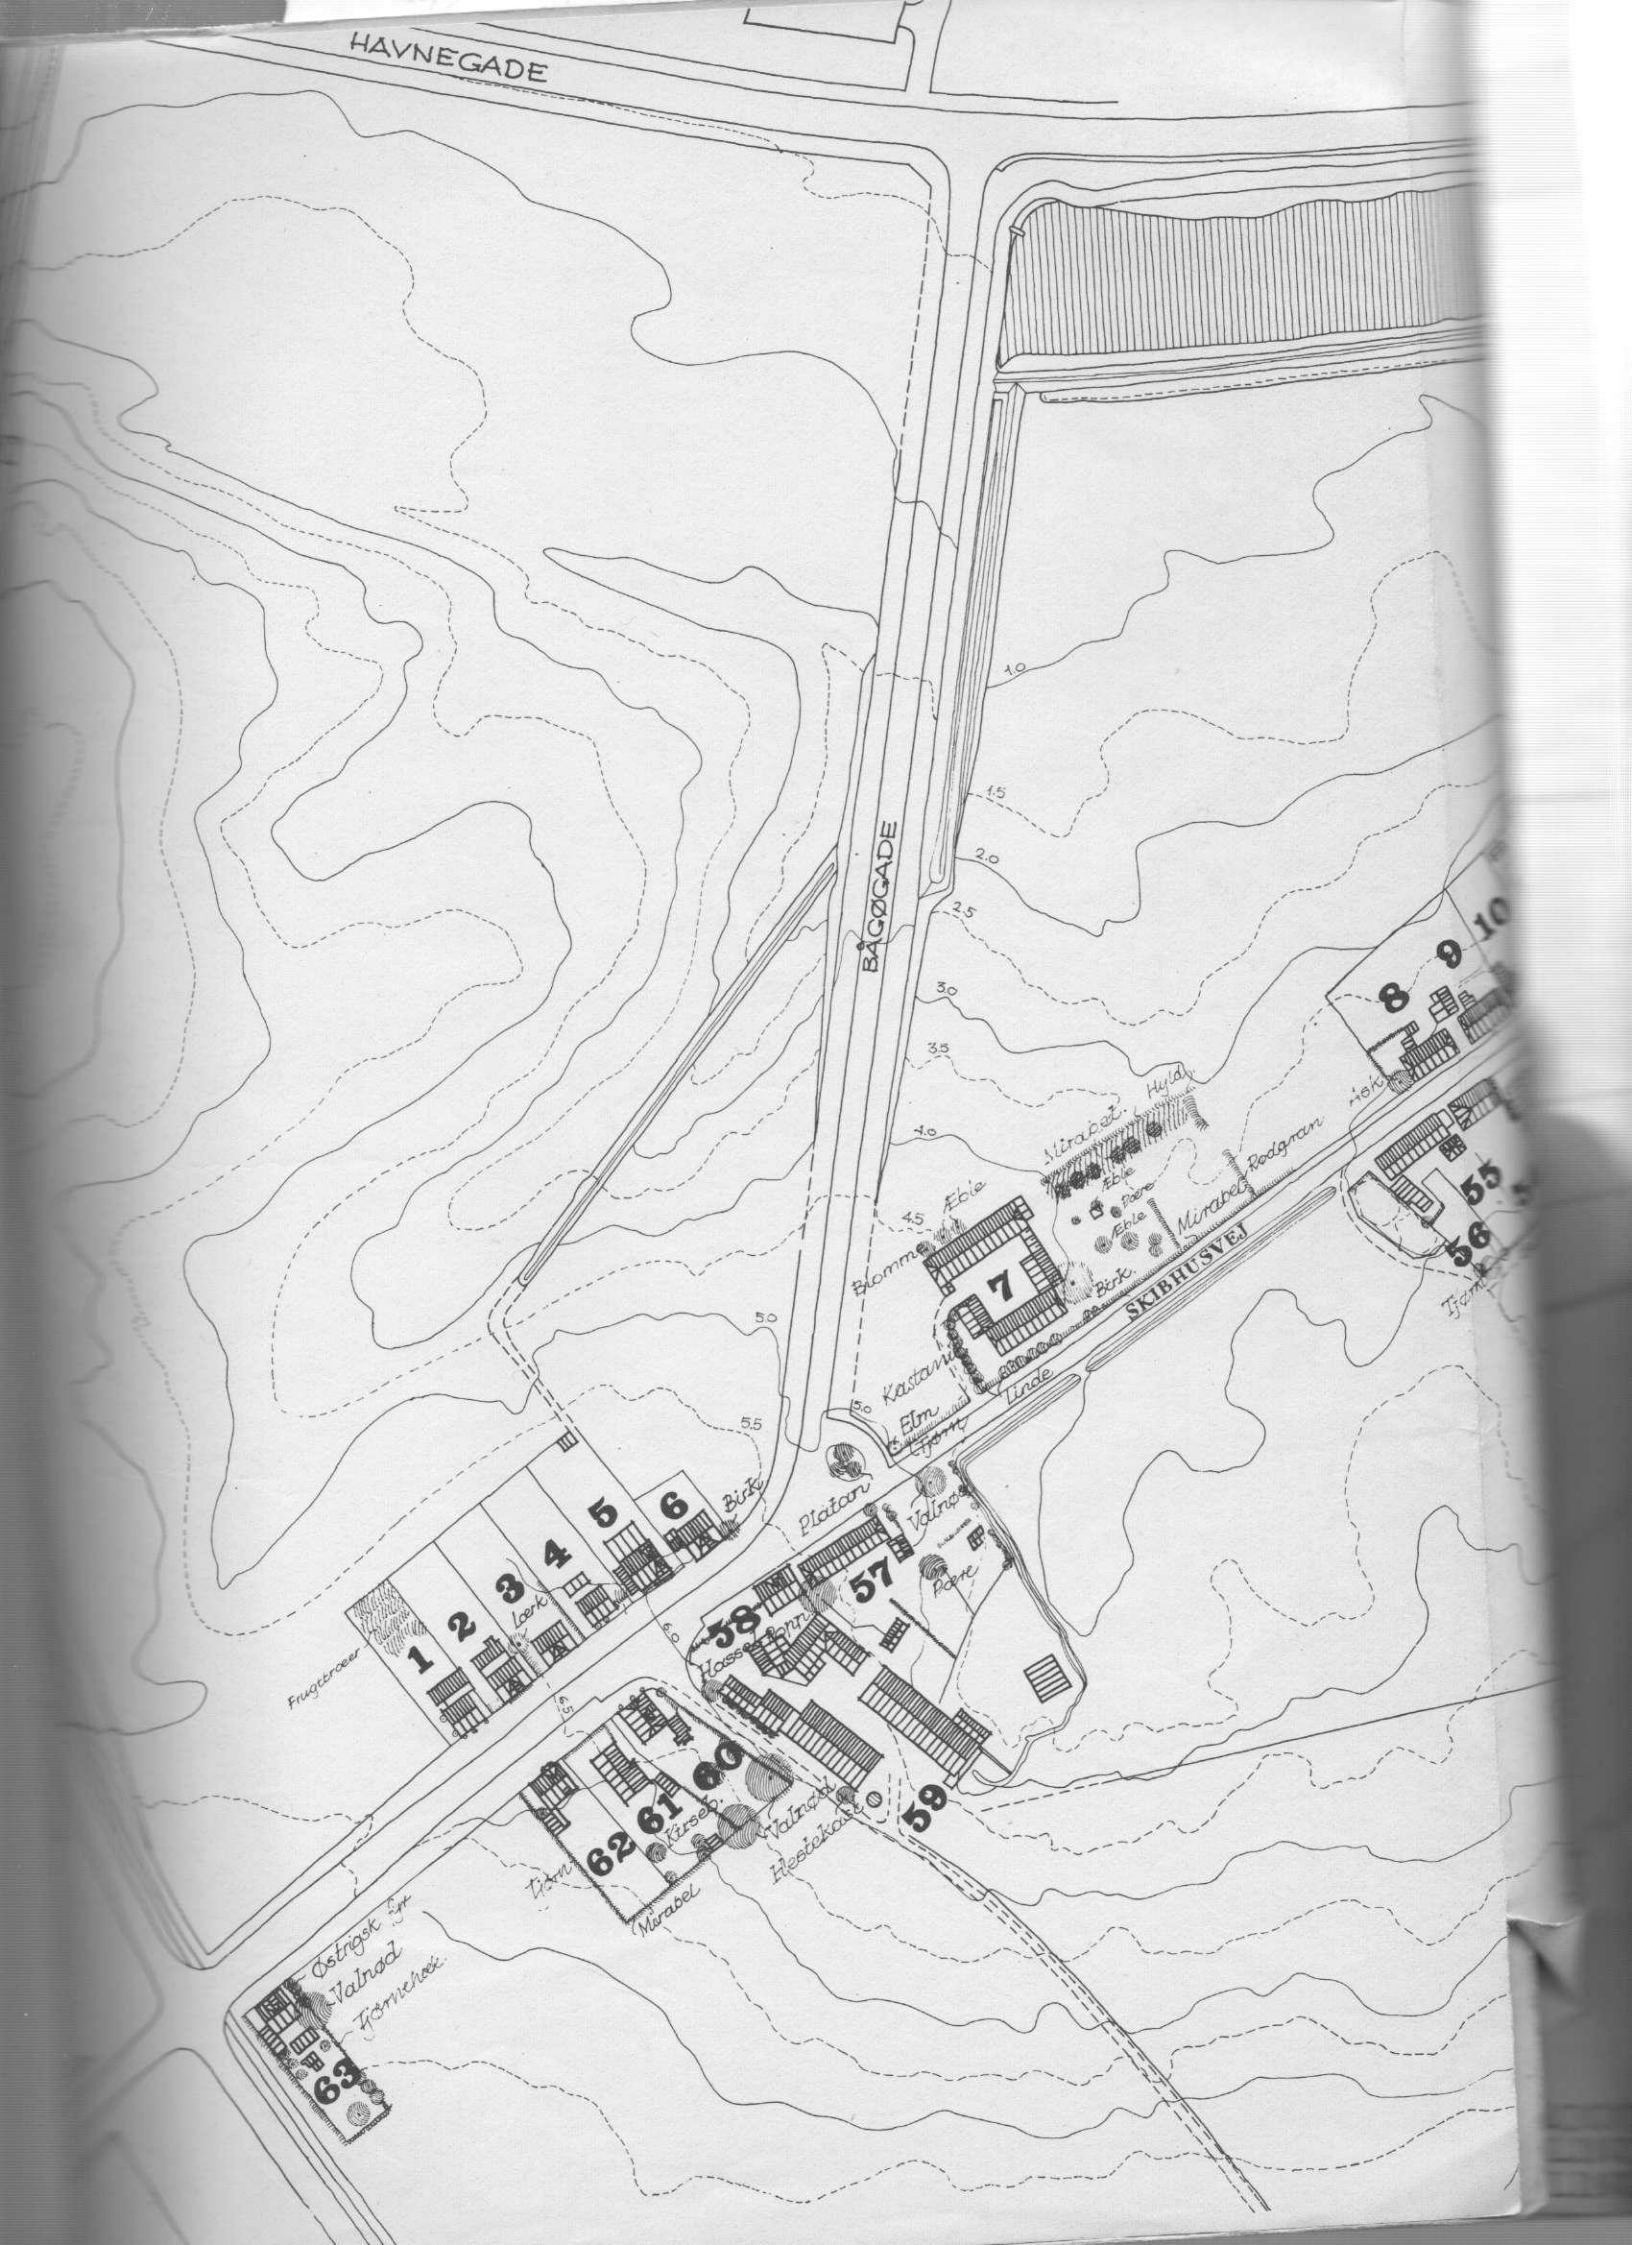

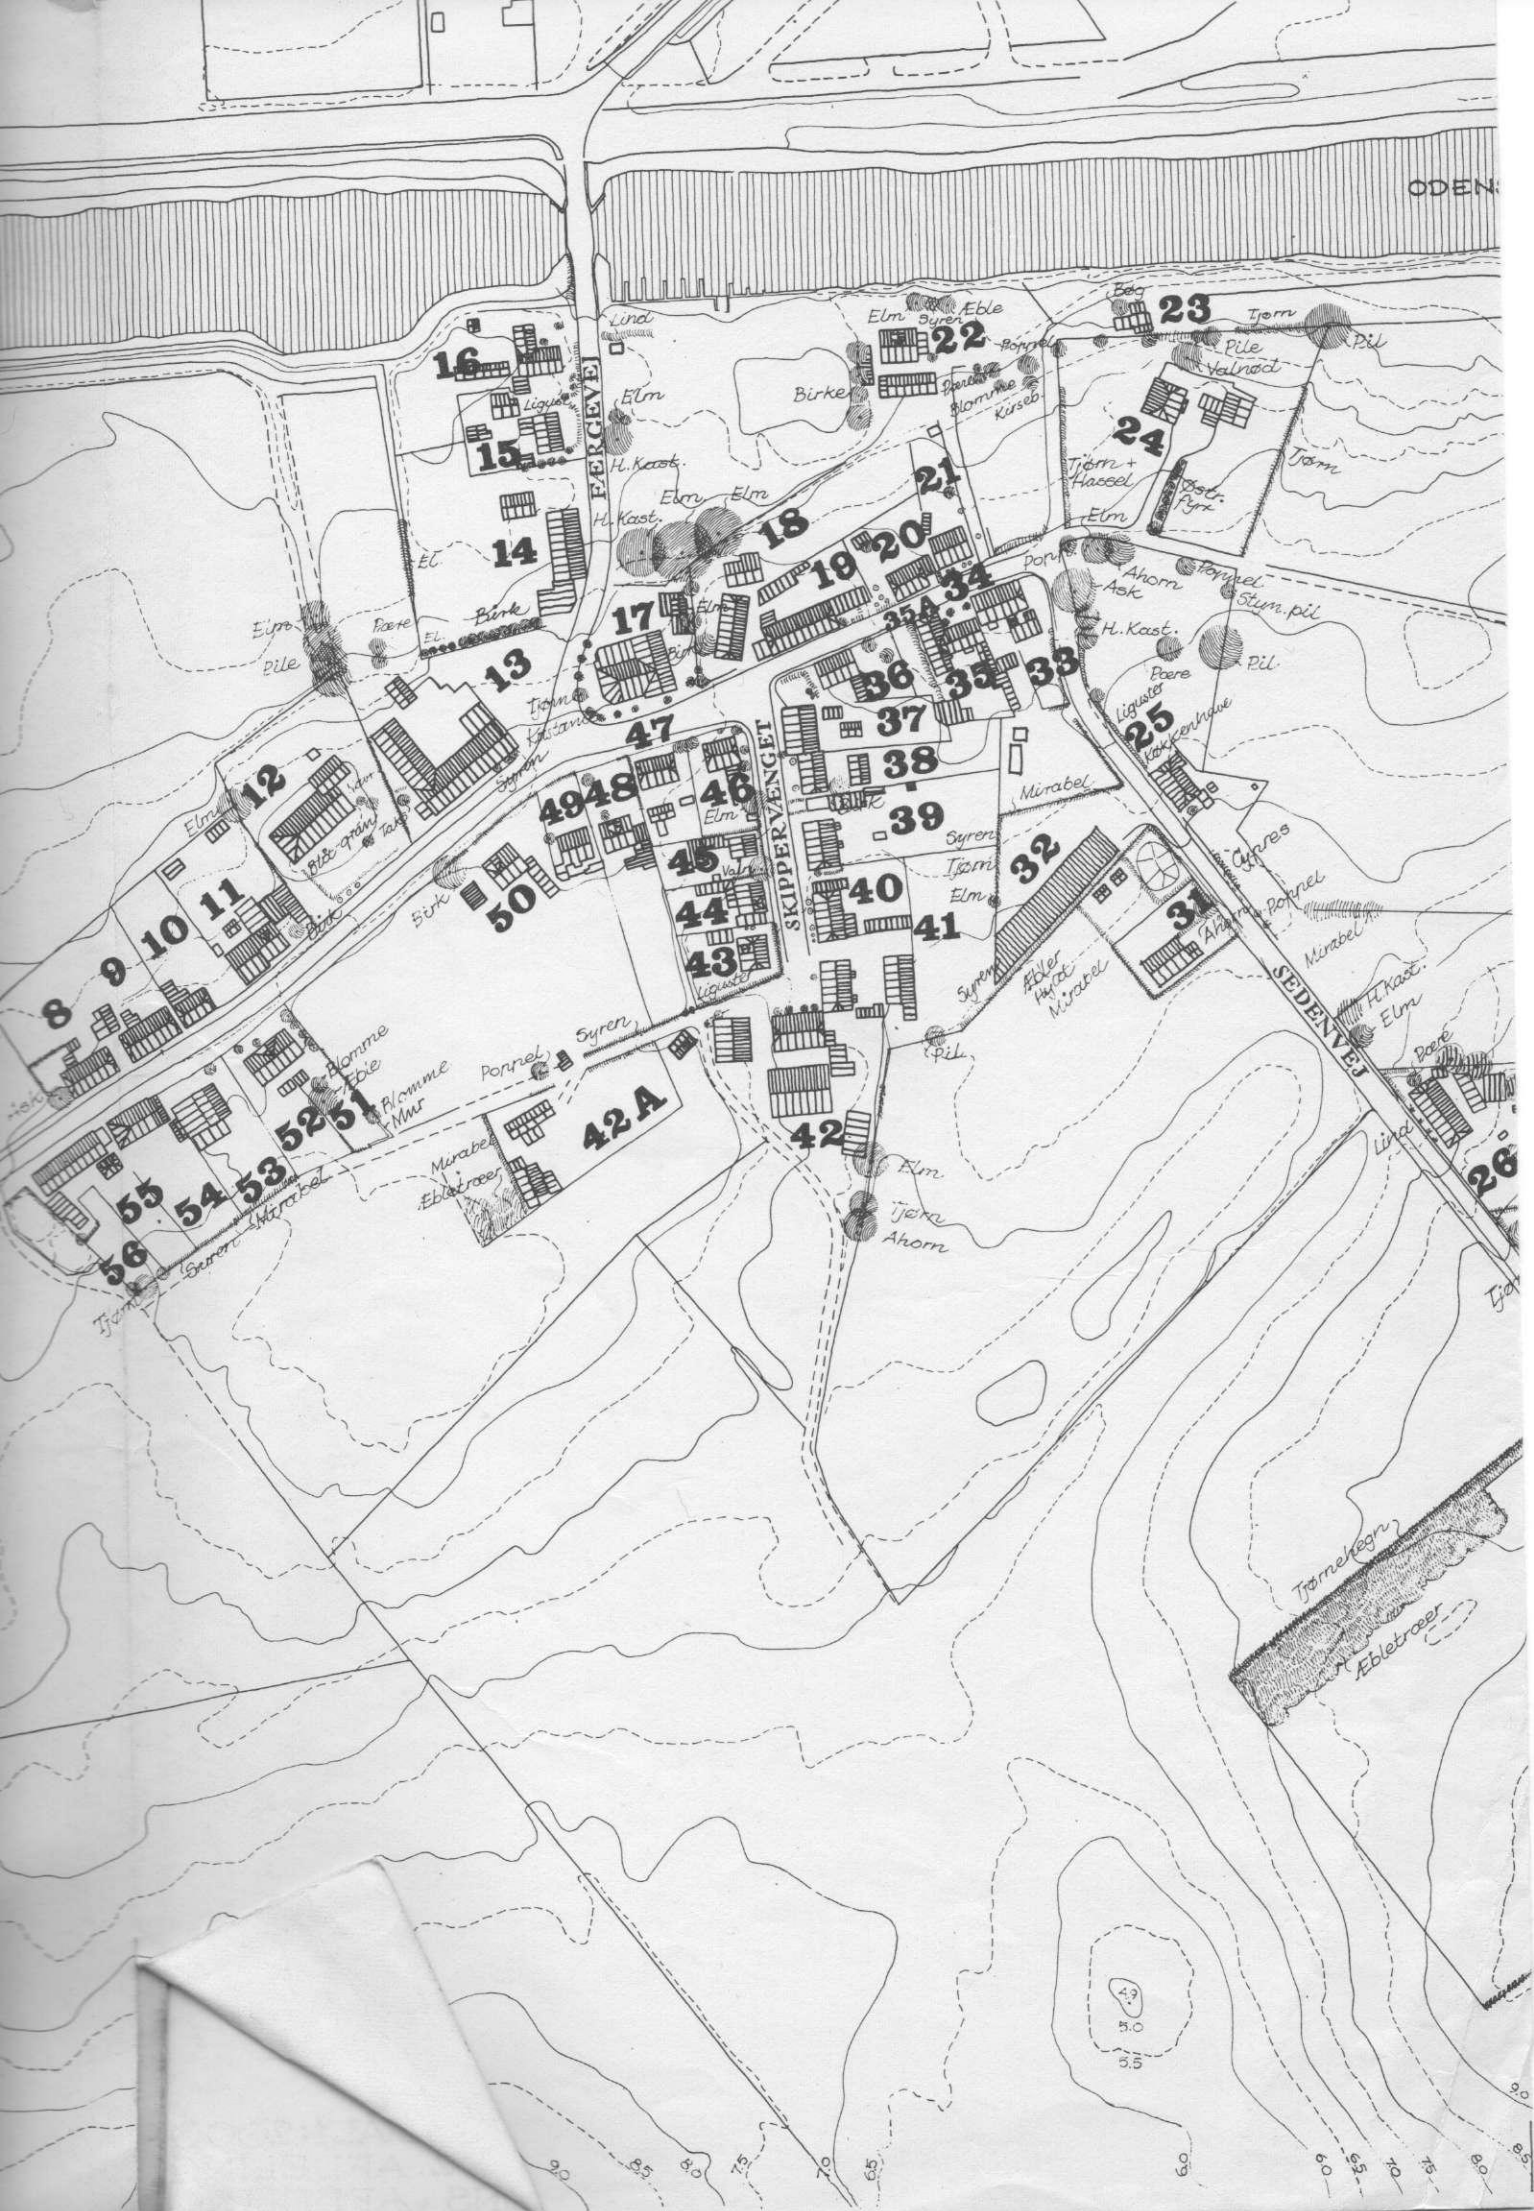

HAVNEGADE

BAGGEGADE

SKIBHUSVEJ

Frugteroe

Ostergade
Valnød
Hornehol

1 2 3 4 5 6

62 61 60

58 57 59

7

8 9 10 11 12
55 54 53 52

Platan

Elm

Birk

Valnød

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Blomme

Elm

Birk

Valnød

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Mirabel

Elm

Birk

Valnød

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Hydr

Mirabel

Elm

Birk

Valnød

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Mirabel

Elm

Birk

Valnød

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Mirabel

Elm

Birk

Valnød

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Mirabel

Elm

Birk

Valnød

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Elm

Birk

Valnød

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn